




ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КРОВЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ **МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА**

M28

УНИКМА
кровли · фасады

www.unikma.ru
2015

Пример кровли

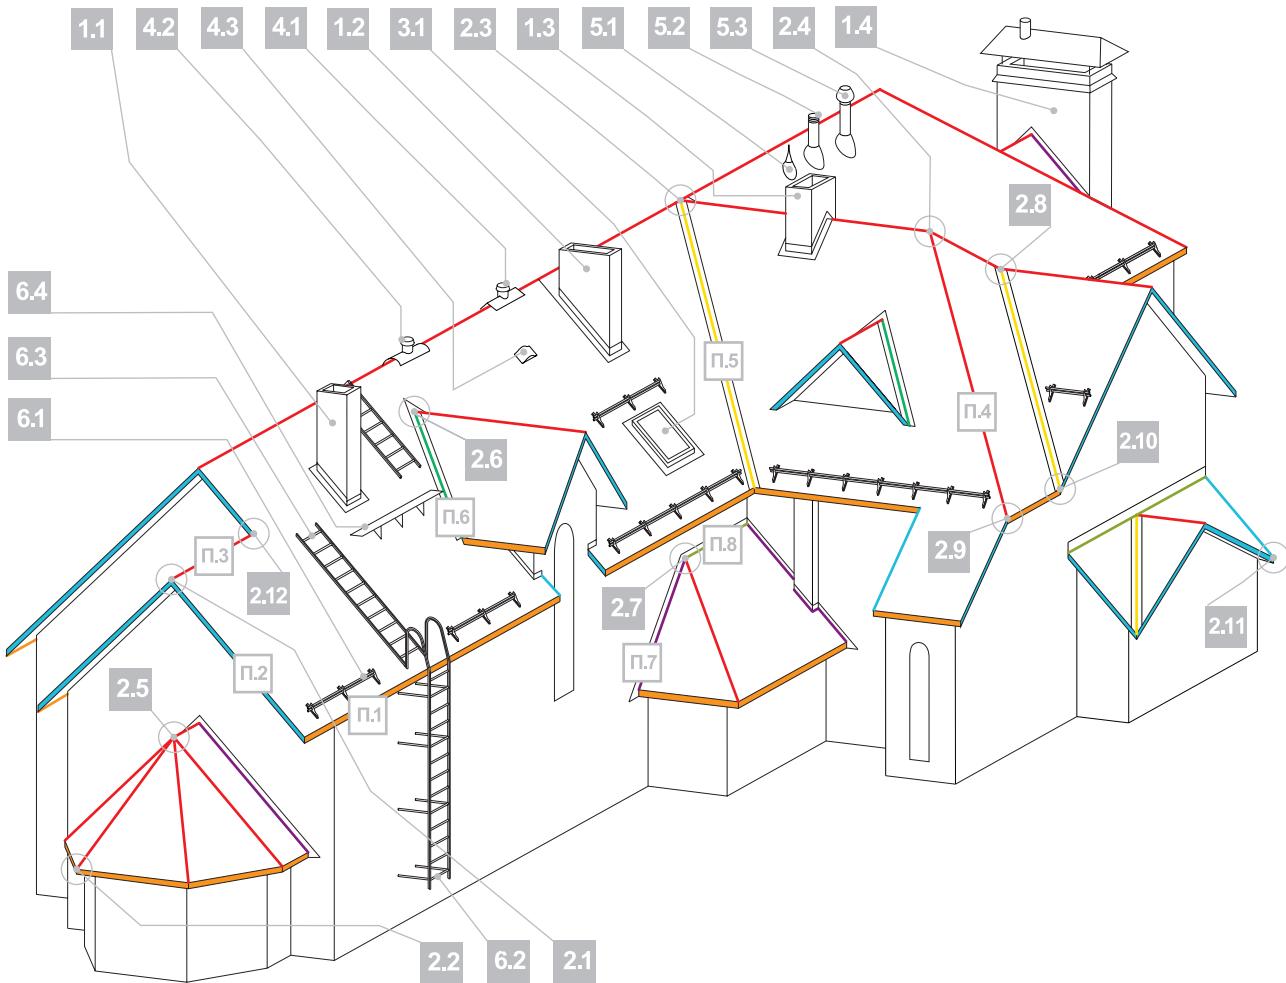

Основные элементы кровли

П 1	Карниз
П 2	Фронтон
П 3	Конек
П 4	Хребет
П 5	Ендова, заканчивающаяся на линии карниза
П 6	Ендова, заканчивающаяся на скате
П 7	Боковое примыкание
П 8	Верхнее примыкание

Труба

1.1	Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см; фартук трубы
1.2	Труба, расположенная на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1м; фартук трубы
1.3	Труба, расположенная в коньке; фартук трубы
1.4	Труба, расположенная на скате, ширина трубы превышает 80 см; "разуклонка" и фартук трубы

Точки окончания и стыковки линейных элементов

2.1	Начало или конец конька (торец конька), заглушка конька
2.2	Начало хребта, заглушка хребта
2.3	Схождение двух коньков перпендикулярно друг к другу; Т-тройник
2.4	Схождение двух хребтов и конька (верх вальмы), У-тройник
2.5-2.13	Нетиповые узлы кровли, требующие профессиональных навыков мастера, исполняются с применением нестандартных элементов, изготавливаемых на заказ по эскизам, либо из плоского листа по месту

Мансардные окна

3.1	Мансардное окно
-----	-----------------

Проходки для подкровельной вентиляции

4.1	Вентилятор конька прямого
4.2	Вентилятор конька полукруглого
4.3	Вентилятор скатный

Проходки для инженерных сетей

5.1	Антенный выход
5.2	Выход канализации вентиляционный
5.3	Выход вентиляционный

Устройства безопасности

6.1	Снегозадержатель трубчатый
6.2	Пристенная лестница
6.3	Скатная лестница

История поставок металличерепицы фирмой УНИКМА начинается с 1996 года. История монтажа кровельных систем, включающих в себя различные кровельные покрытия, в том числе и металличерепицу, – с 1999 года. С 2007 года началась история выпуска фирмой УНИКМА металличерепицы под маркой М28.

Предлагаемая вашему вниманию инструкция по монтажу металличерепицы подготовлена коллективом Службы технической поддержки фирмы УНИКМА на основе опыта, накопленного за время работы с металличерепицей и другими видами кровельного покрытия в составе кровельных систем.

В скатную кровельную систему входят:

- стропильная система;
- система гидроизоляции;
- кровельное покрытие;
- водосточная система;
- система утепления и пароизоляции;
- система обеспечения подкровельной вентиляции;
- мансардные окна;
- кровельные проходки как часть инженерных систем дома;
- устройства безопасности и вспомогательные устройства;
- подшивка карнизных и фронтонных свесов.

Срок службы кровельной системы определяется не только сроком службы входящих в нее отдельных компонентов, но и тем, насколько правильно эти компоненты собраны в систему. При монтаже кровельного покрытия, как и любого другого компонента кровельной системы, важно убедиться в качестве ранее сделанных работ, качественно смонтировать кровельное покрытие и обеспечить возможность проводить дальнейшие работы по монтажу кровельной системы.

В настоящей инструкции обращено внимание на приемку ранее сделанных работ, например, работ по гидроизоляции, и на обеспечение возможности проведения дальнейших работ по монтажу кровельной системы, например, работ по монтажу водосточной системы и работ по монтажу устройств безопасности. Особое внимание уделено обеспечению функционирования подкровельной вентиляции.

Кровельное покрытие непосредственно соприкасается только с одним контуром вентиляции – контуром вентиляции между гидроизоляцией и кровельным покрытием. Вопросы организации функционирования вынужденного контура вентиляции (между гидроизоляцией и утеплителем) и организации вентиляции холодного чердака не зависят от типа применяемого кровельного покрытия и в настоящей инструкции не рассматриваются.

При применении в качестве гидроизоляции современных диффузионных мембран TYVEK или DELTA и утеплении без воздушного зазора необходимость в формировании второго контура вентиляции отпадает, и именно этот случай рассмотрен в настоящей инструкции.

Предлагаемая вашему вниманию инструкция будет полезна кровельщикам и инженерам службы технического надзора Заказчика для осуществления приемки проведенных кровельщиками работ.

Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в том числе в электронных СМИ, допускается только с письменного разрешения фирмы УНИКМА с обязательной ссылкой на источник.

Инструкция по монтажу металличерепицы

Содержание

Пример кровли	2
1. Общие сведения о металличерепице	4
2. Правила крепления металличерепицы	6
3. Правила обращения с металличерепицей	10
4. Правила резки металличерепицы	10
5. Правила монтажа металличерепицы на простом прямоугольном скате	11
6. Правила монтажа металличерепицы на трапециевидных и треугольных скатах	16
7. Правила устройства ендлов	17
8. Правила обхода труб и иных препятствий	20
9. Правила устройства примыканий к стенам	23
10. Правиластыковки кровельных планок	25
11. Правила монтажа мансардных окон	25
12. Правила монтажа «проходных» элементов	25
13. Правила монтажа устройств безопасности	25
14. Рекомендации по контролю качества	26
15. Рекомендации по уходу и обслуживанию	27
Металличерепица производства фирмы УНИКМА	28
Информация о фирме УНИКМА	29
Адреса, телефоны, схемы проезда	30

1. Общие сведения о металличерепице

Металличерепица – удачный пример переноса традиционной, отработанной веками формы керамической пазовой черепицы на металл, применение которого на кровлях в виде других форм также отработано веками. В металличерепице совмещены эстетические и функциональные достоинства традиционной черепицы с надежностью и долговечностью современной оцинкованной стали с полимерным покрытием.

Визуально крыша состоит из большого количества одинаковых «черепичек». Принято говорить, что по-перек скат разделен на ВОЛНЫ, а вдоль – на РЯДЫ, расстояние между рядами принято называть ШАГ.

Волны образуются при прохождении листа через профилирующие валы станка, а ряды образуются методом штамповки.

Рабочая ширина листа наиболее распространенной металличерепицы равна 1100 мм, и эта ширина представлена из 6 волн (габаритная ширина листа металличерепицы равна 1180 мм).

На 1 кв. м поверхности приходится 15,6 «черепичек», и это хорошо сочетается с общепринятыми размерами керамической черепицы.

Шаг наиболее распространенной металличерепицы равен 350 мм. Ряд, состоящий из 6 волн, принято называть МОДУЛЬ. Длина одномодульного листа равна 450 мм, из которых:



- примерно 50 мм – расстояние от штатного нижнего реза до нижней линии штамповки (измерять от реза до гребня волны);
- 350 мм – шаг, или расстояние между линиями штамповки;
- примерно 50 мм – расстояние от верхней линии штамповки до штатного верхнего реза (измерять от гребня волны до реза).

Пример: длина трехмодульного листа со штатными нижним и верхним резами равна 1150 мм, десятимодульного – 3600 мм, на рисунке показан шестимодульный лист длиной 2200 мм.

Нижний рез всегда штатный, верхний может отстоять от верхней линии штамповки не только на 50 мм, но и на 100, 150, 200, 250 или 300 мм при формировании «спецзаказа».

Листы металличерепицы со штатными верхними резами принято называть «складскими»: одномодульными, трехмодульными и так далее, как правило, до десятимодульного.

Листы металличерепицы из «спецзаказа» принято называть по габаритной длине, например: лист 2300 (50+6x350+150), лист 3750 (50+10x350+200), лист 6100 (50+17x350+100). Максимальная длина металличерепицы составляет, как правило, 6,5–7 м.

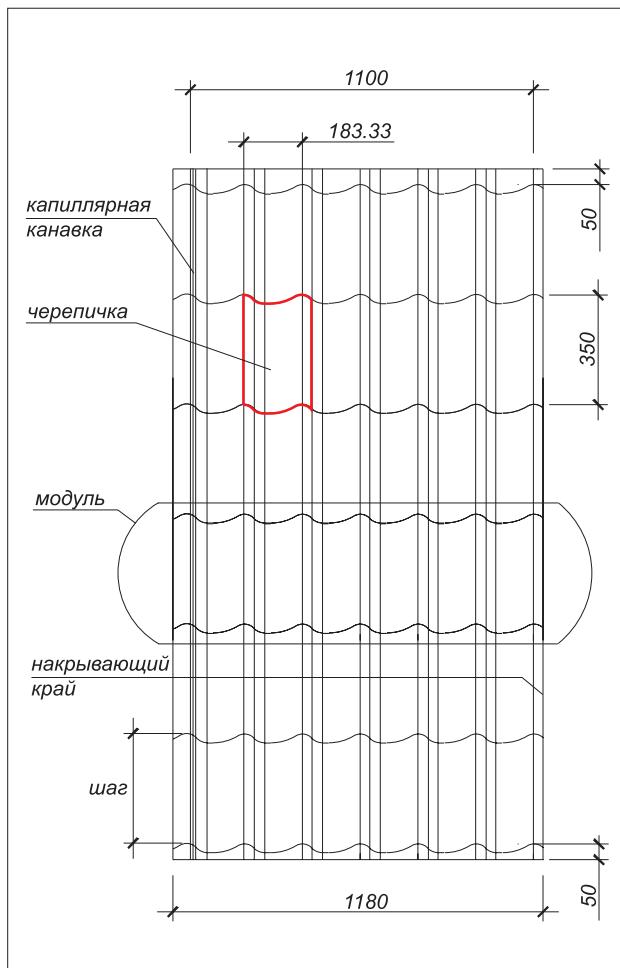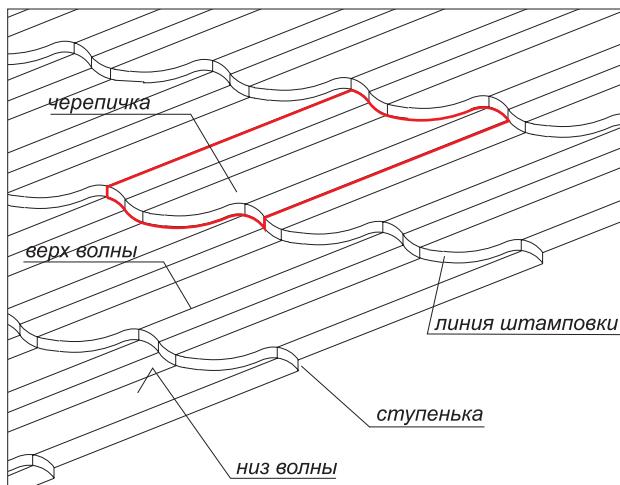

Одномодульный лист металличерепицы накрывает площадь 1 ряда из 6 волн. Десятимодульный – 10 рядов из 6 волн, два десятимодульных – 20 рядов из 6 волн при стыковке по рядам или 10 рядов из 12 волн при стыковке по волнам.

Кровля может быть укомплектована «складскими» листами металличерепицы или специально изготовленными для вашей крыши листами металличерепицы – «спецзаказом».

При формировании заказа металличерепицы «разложите» на чертежах листы металличерепицы с учетом того, что стыки листов по рядам должны единой линией переходить через весь скат и пересекаться с линиями стыка листов по волнам. При этом на скате возникнут точкистыковки четырех листов, что является штатным решением для качественной металличерепицы, при проектировании которой были предусмотрены специальные меры для компенсации возможного визуального акцента на месте стыка четырех листов в одной точке.

При правильном монтаже качественной металличерепицы стыки по волнам и стыки по рядам не выделяются на общей плоскости кровли и не уменьшают ее надежность.

Минимальный допустимый угол наклона кровли составляет 11 градусов, что соответствует отношению катетов прямоугольного треугольника 1:5.

Металличерепицу следует крепить к обрешетке специальными окрашенными в цвет кровли саморезами с прокладкой из ЭПДМ-резины, прикручивая их в строго определенных местах. Такими же саморезами следует соединять между собой листы металличерепицы и крепить кровельные планки к металличерепице.

Средний расход саморезов составляет 7,5–9 шт. на 1 кв. м с учетом монтажа кровельных планок.

Вместе с металличерепицей поставляются стандартные кровельные планки длиной 2 м и плоские стальные листы размером 1,25x2 м с покрытием, для изготовления которых применялось такое же сырье, что и для изготовления металличерепицы.







Стандартные кровельные планки изготовлены, как правило, для крыши с углом наклона ската 30 градусов. Подгонка этих планок по углу загиба для крыш с углом наклона от 10 до 70 градусов является простой штатной операцией.

По специальной заявке в комплекте с металличерепицей могут быть поставлены кровельные планки, изготовленные по вашим чертежам.

Металличерепица – это составная часть кровельной системы. При монтаже кровельной системы особое внимание следует уделить организации подкровельной вентиляции и устройству гидроизоляции.

Для организации подкровельной вентиляции на карнизе для защиты от проникновения под кровельное покрытие птиц надо применить вентиляционную ленту, а на коньке – для защиты от задувания снега – аэроэлемент конька.

Для гидроизоляции лучше всего применять гидроизоляционные мембранны TYVEK или DELTA.

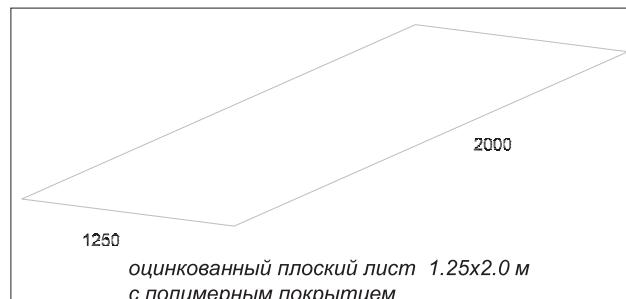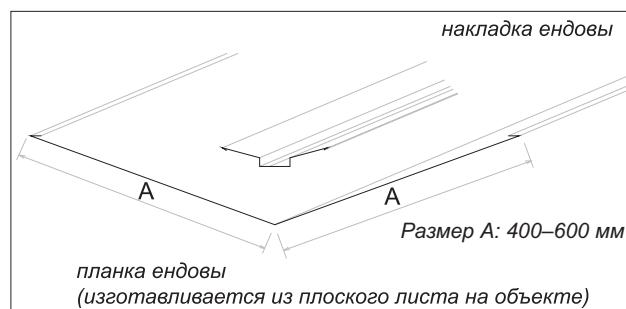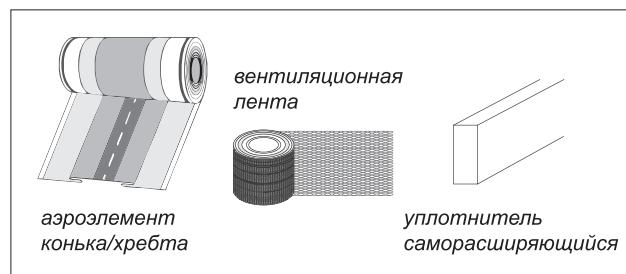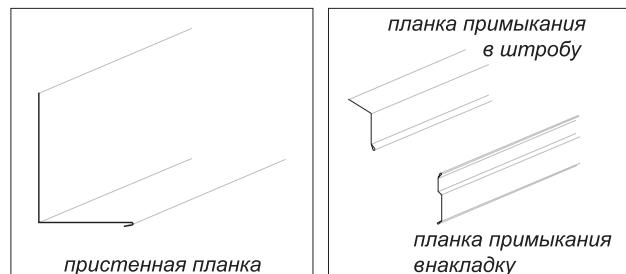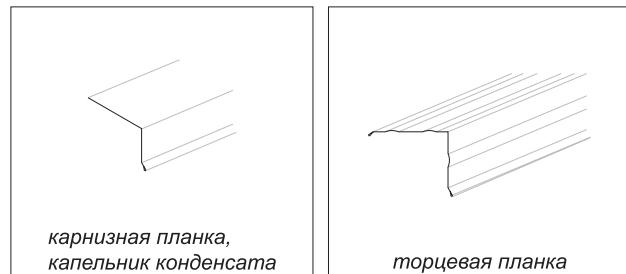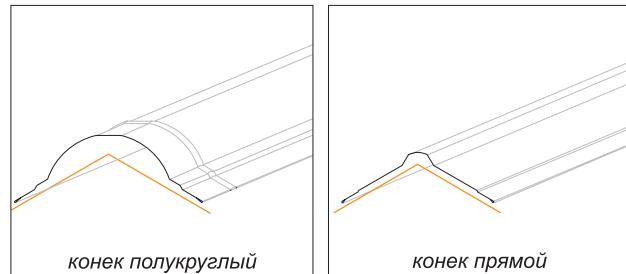

2. Правила крепления металличерепицы

Для крепления металличерепицы к обрешетке из досок применяйте специальные кровельные саморезы 4,8x28 мм с прокладкой из ЭПДМ-резины, окрашенные в цвет кровли. Отрегулируйте ограничение врачающего момента шуруповерта таким образом, чтобы при окончательном прижатии листа металличерепицы к обрешетке резиновая прокладка была слегка сжата.

Закручивайте саморез перпендикулярно доскам обрешетки. При уменьшенном врачающем моменте шуруповерта не будет достигнуто необходимое для герметизации сжатие прокладки. При увеличенном врачающем моменте шуруповерта прокладка будет сжата слишком сильно, что может привести к снижению срока службы прокладки. Кроме того, при увеличенном врачающем моменте шуруповерта возникнет опасность проворачивания самореза в обрешетке и ослабление крепления.






Постоянно визуально контролируйте степень сжатия прокладки. При попадании самореза в более плотную древесину, например в сучок, при «штатной» настройке шуруповерта саморез может остаться «недокрученным». Увеличьте ограничение врачающего момента шуруповерта, докрутите саморез и восстановите на шуруповерте ранее выставленное ограничение врачающего момента.





ВНИМАНИЕ! Удалите образовавшуюся при закручивании саморезов стальную стружку, используя для этого, например, мягкую щетку.

Главное правило крепления металличерепицы к обрешетке

При креплении листов металличерепицы по площади ската закручивайте саморезы в штатные места, расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки посередине между гребнями соседних волн. При правильно смонтированной шаговой обрешетке можно смело закручивать саморез в любое штатное место, поскольку под штатным местом гарантированно есть доска шаговой обрешетки. Металл лежит на этой доске без зазора и при закручивании самореза лист металличерепицы будет надежно прижат к шаговой обрешетке без деформации листа. При этом саморезы будут почти незаметны на крыше, поскольку расположены в тени от «ступеньки». Шаговой обрешеткой называется обрешетка из досок одинакового размера, смонтированных на равных расстояниях друг от друга с шагом, равным шагу металличерепицы. Карнизная и подконьковая доски обрешетки могут иметь другую толщину и могут быть установлены вне общего ритма шаговой обрешетки.


ВНИМАНИЕ! На следующих четырех рисунках показаны типичные ошибки при креплении металличерепицы к обрешетке.

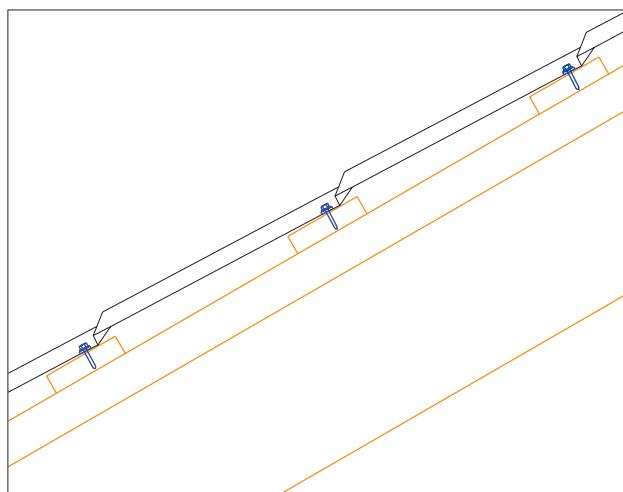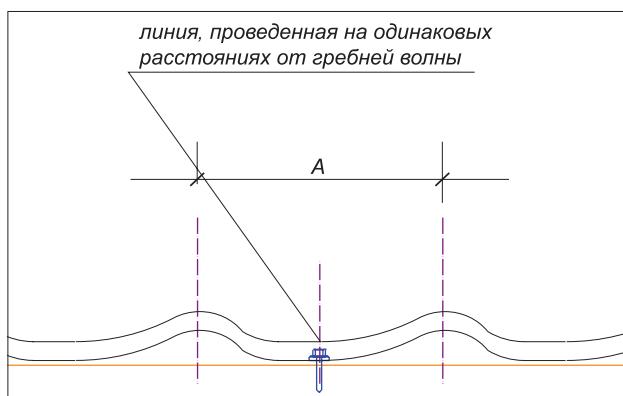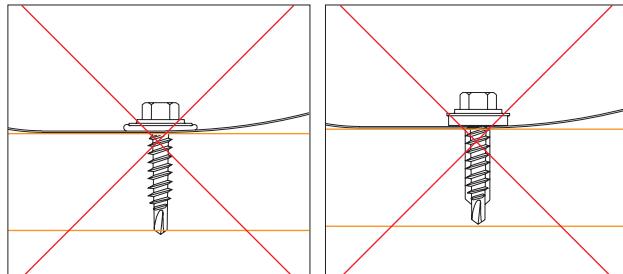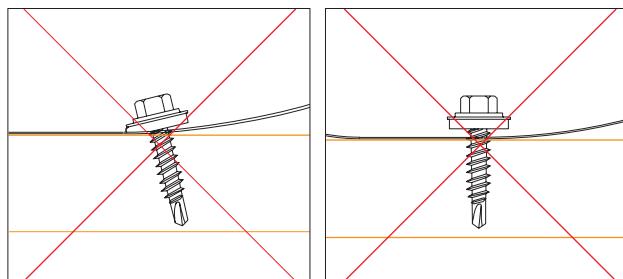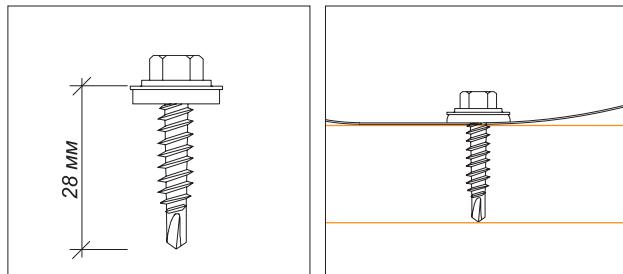

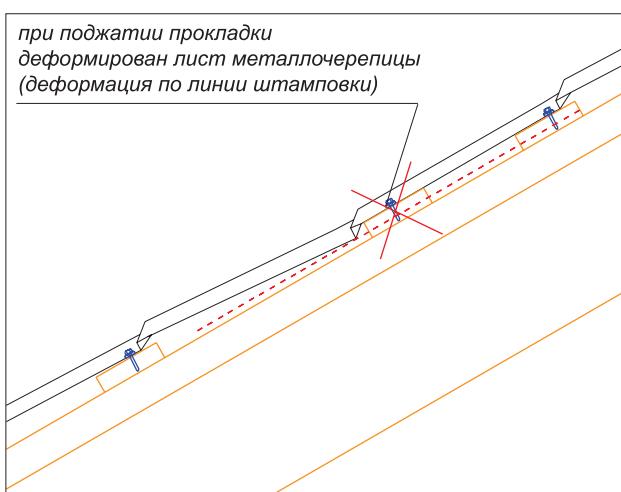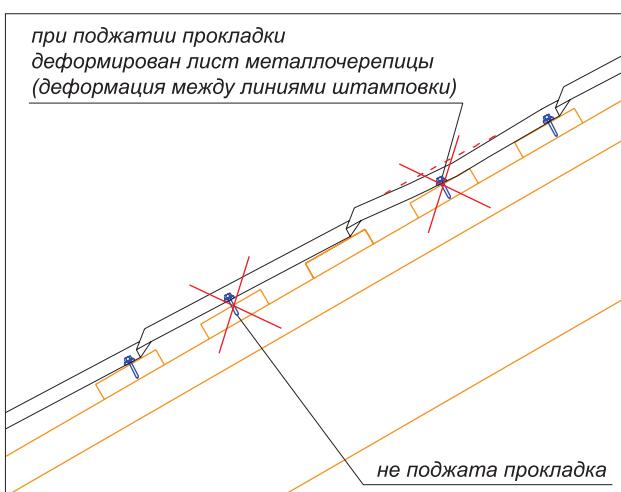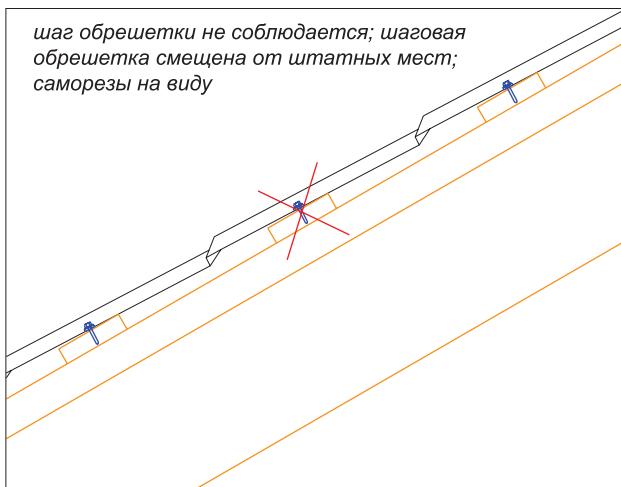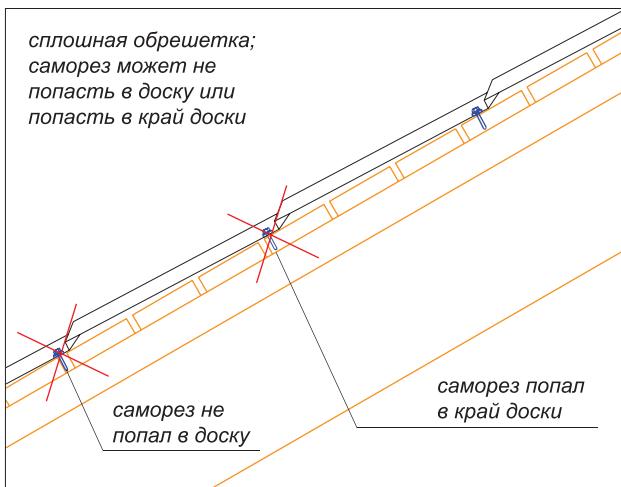

Правило №1. Стыковка листов металличерепицы по волнам.


Скрепление листов металличерепицы между собой по волнам предназначено для защиты «плоскости ската» от воздействия бокового ветра и для придания всей «плоскости ската» однородного внешнего вида. Закручивайте саморезы в каждый ряд ниже линии штамповки в любое место «сектора» от гребня волны до наружного края верхнего листа, как показано на рисунке.

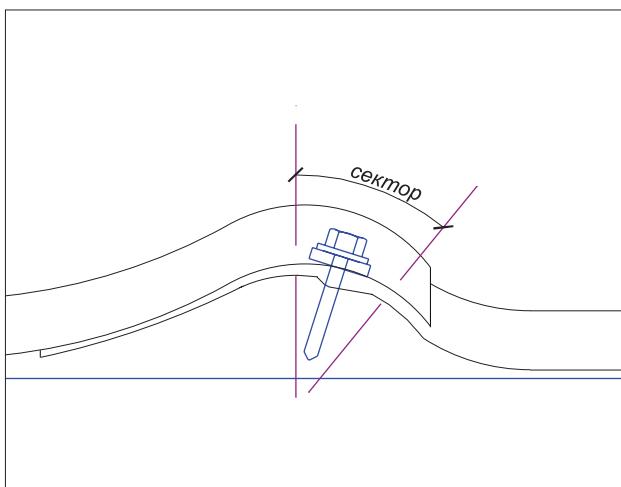

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы продольные стыки листов не выделялись на плоскости кровли, закрутите все саморезы этих стыков до окончательного крепления листов к обрешетке.

Правило №2. Стыковка листов металличерепицы по рядам.

Стыковка листов по рядам всегда проходит на доске шаговой обрешетки. Закрутите саморезы в штатные места в каждую волну.

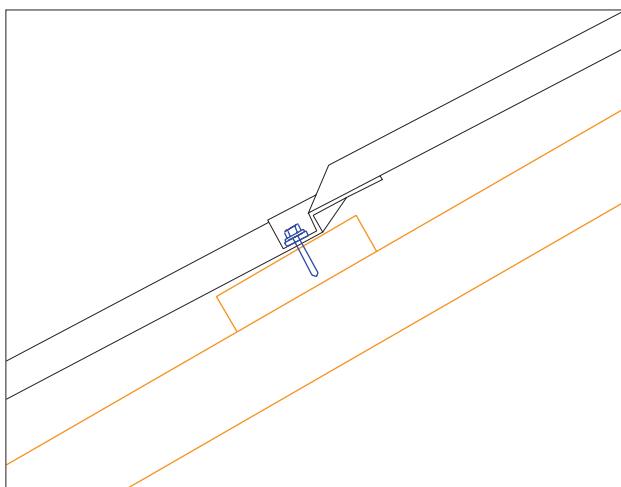

На рисунке показаны места крепления металличерепицы по площади (главное правило) и по периметру листов (правила 1-5).

По площади ската закручивайте саморезы с равномерной «разбивкой» по скату, двигаясь, например, от карниза к коньку через ряд, закручивая саморезы в каждую третью волну, со сдвигом влево или вправо на одну волну при переходе на следующий прокрепляемый ряд. Для защиты кровли от воздействия ветровой нагрузки дополнительно закрепите саморезами:

- листы металличерепицы между собой при стыковке по волнам (правило №1);
- листы металличерепицы между собой при стыковке по рядам (правило №2);
- листы металличерепицы к обрешетке по линии карниза (правило №3);
- листы металличерепицы к обрешетке по линии конька (правило №4);
- листы металличерепицы к обрешетке вдоль торцевых линий (правило №5).


Суммарный расход саморезов составляет в среднем 7,5–9 шт. на кв. м.

Правило №3. Крепление металличерепицы на карнизе.

Наиболее распространен способ формирования узла карниза, при котором нижний штатный рез металличерепицы выступает за край карнизной планки примерно на 50 мм и дождевая вода попадает в водосточный желоб прямо с листа металличерепицы. Карнизная планка служит для защиты деревянных элементов конструкции от брызг.



Для того, чтобы нижняя волна не «просела» вниз, карнизная доска должна быть толще остальных на 10–15 мм. Межцентровое расстояние от карнизной доски до первой доски шаговой обрешетки составляет 250 мм.

Прикрутите саморезы по карнизной линии на 60–70 мм выше линии штамповки в каждую вторую волну.

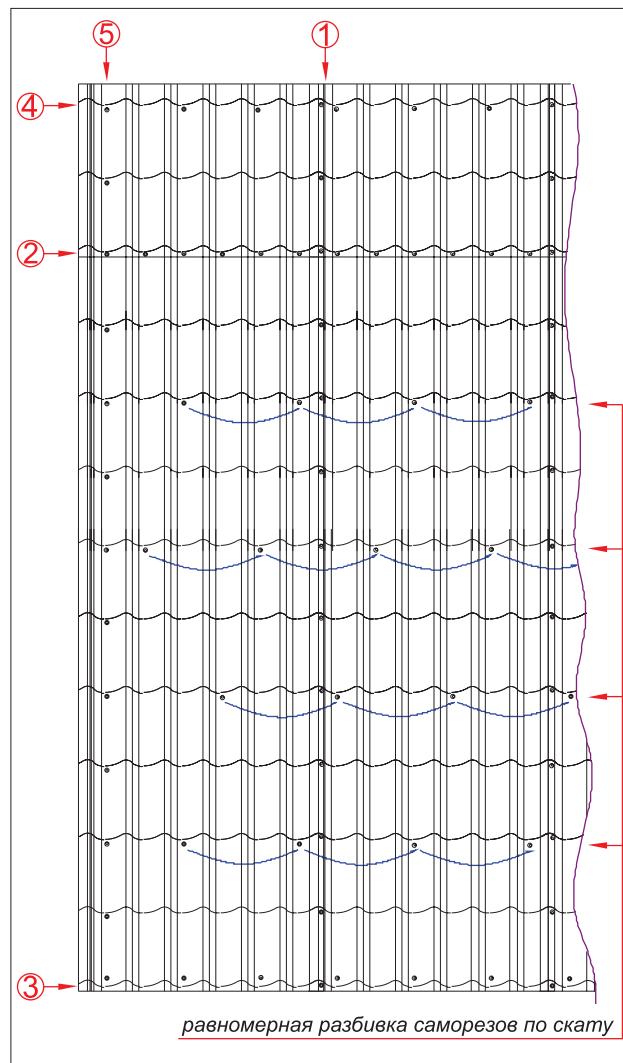

При применении второго способа формирования узла карниза штатный рез металличерепицы расположен поверх карнизной планки и дождевая вода попадает в водосток с карнизной планки.


Этот способ может пригодиться для поиска выхода из сложных ситуаций, например при монтаже металличерепицы со ступенчатым карнизом и неудачными размерами ступенек или при нарушенной геометрии кровли.

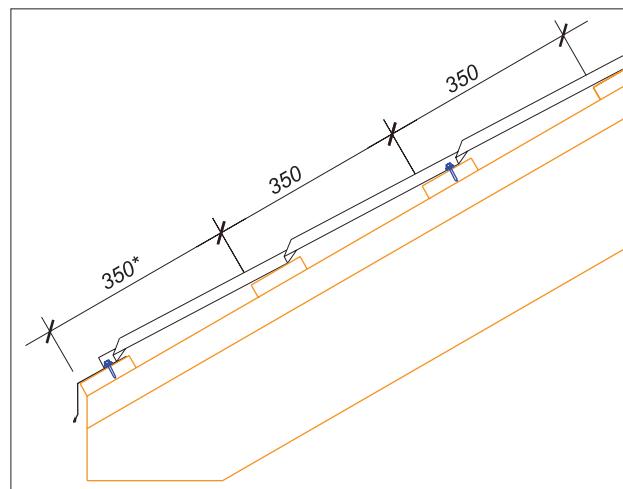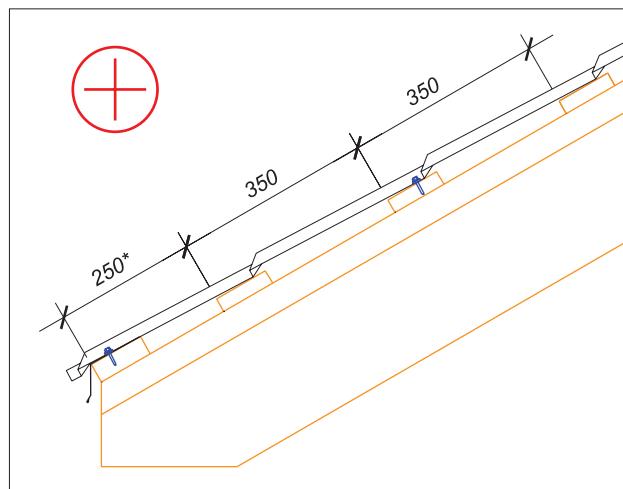

Правило №4. Крепление металличерепицы при подходе к коньку.


При монтаже кровли «складскими» листами верхняя доска шаговой обрешетки будет опорной доской конька. В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

Для того чтобы появилась возможность вывести коньковую планку на торцах дома поверх торцевых планок, смонтируйте подконьковую опорную доску увеличенной на 10–15 мм толщины. Если вы смонтируете подконьковую доску обычной толщины, конек будет «прожжен» вниз относительно линии торцевой планки.

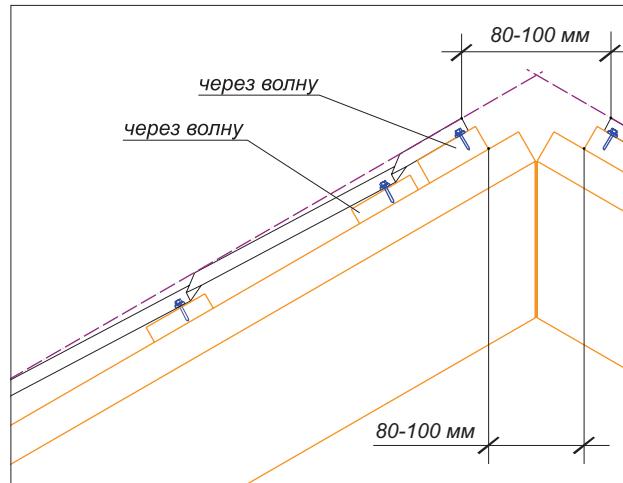

Крепление коньковой планки к металличерепице.

Для закрепления коньковой (хребтовой) планки притяните ее саморезами к самым высоким точкам листов металличерепицы. Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, коньковая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки. Расстояние между саморезами не должно превышать 0,8 м.

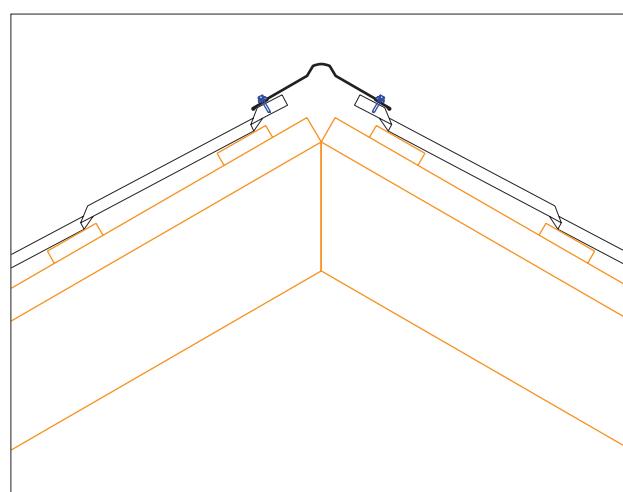

Правило №5. Крепление металличерепицы по торцам ската.



Закрутите саморезы по торцевым линиям ската в штатные (соответствующие главному правилу) места металличерепицы в каждую волну.

Крепление торцевой планки

Для закрепления торцевой планки притяните ее саморезами к самым высоким точкам листов металличерепицы в каждую вторую волну.

Поскольку эти точки расположены на одинаковом расстоянии от обрешетки, торцевая планка не будет деформироваться при затягивании саморезов до штатного сжатия прокладки.


Кроме этого, прикрепите торцевую планку к фронтонной доске саморезами с шагом не более 0,8 м. Поскольку эти саморезы будут хорошо просматриваться, прикручивайте саморезы в соответствии с разметкой с целью соблюдения ритма.

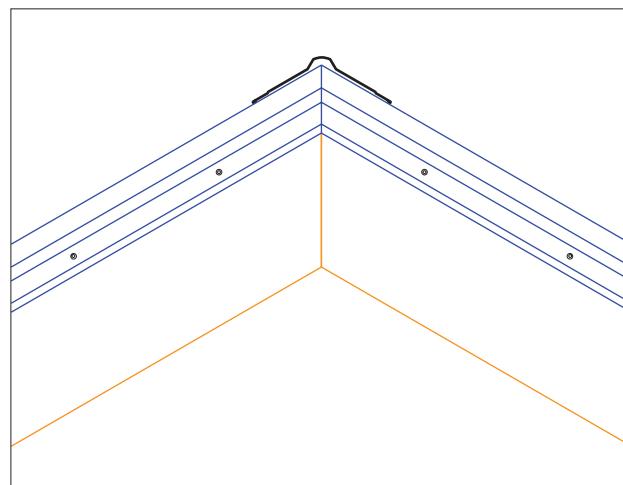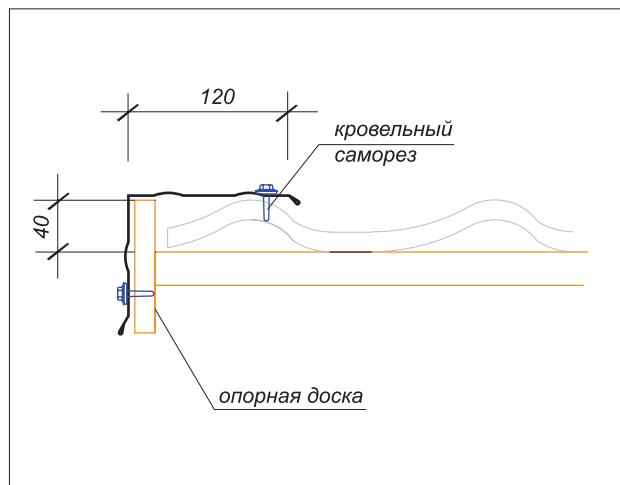

3. Правила обращения с металличерепицей

ВНИМАНИЕ! При работе с листами металличерепицы пользуйтесь рукавицами.

ВНИМАНИЕ! Листы металличерепицы нужно брать за края линий штамповки с боковых сторон листов. Применение усилий в точке между краями линий штамповки с боковых сторон листа может привести к необратимой деформации листа в точках приложения усилий. Распакуйте пачки и разложите металличерепицу в соответствии с «раскладкой» листов в отдельные стопки для каждого ската при работе со «спецзаказом» или в отдельные стопки по размерам листов при работе с мерными листами. Для безопасного подъема листов на крышу смонтируйте «направляющие» из досок от уровня отмостки до уровня карниза.

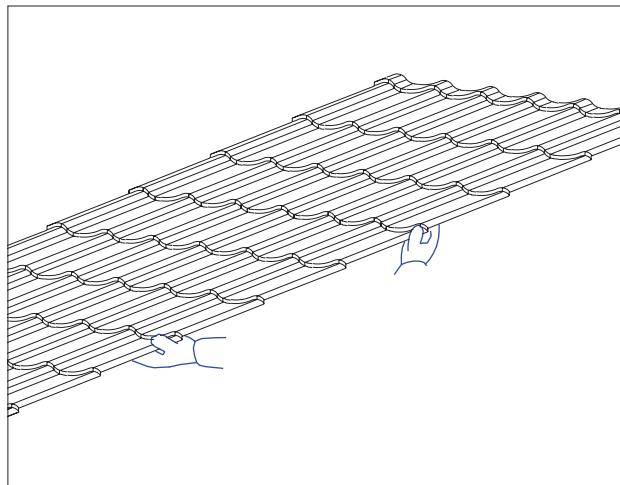


ВНИМАНИЕ! От момента распаковывания пачки листов металличерепицы до момента фиксации листов на кровле существует опасность неконтролируемых перемещений листов под действием порывов ветра.

ВНИМАНИЕ! Перед выходом на крышу убедитесь в правильности выбранного вами способа страховки.

Качественная металличерепица не деформируется при передвижении по листам человека в обуви с мягкой подошвой при соблюдении следующих правил:

- нога должна находиться всегда только на одной «черепичке»;
- стопа всегда должна быть параллельна линии ската;
- наступать можно только в прогиб волны с переносом веса на носок.

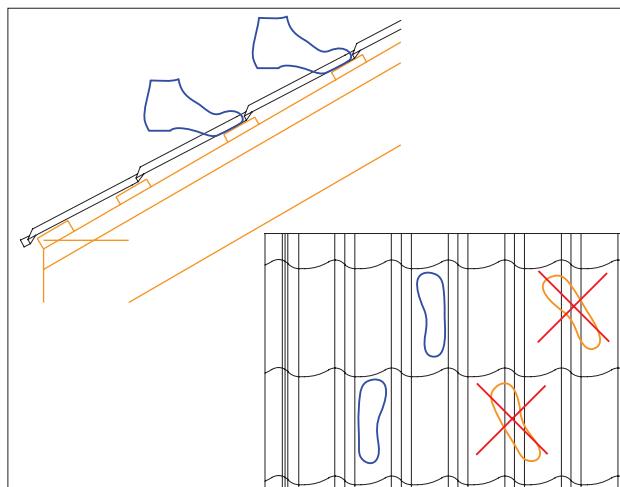

ВНИМАНИЕ! Не наступайте на гребень волны. Даже кровельщик весом менее 50 кг помнет лист качественной металличерепицы, если наступит на гребень волны в точке между линиями штамповки.

Почти всегда поверхность металличерепицы получает незначительные повреждения при транспортировке, разгрузке, монтаже. Царапины и потертости на полимерном покрытии можно окрасить специальной

ремонтной краской, которую как правило приобретают в комплекте с кровлей.

ВНИМАНИЕ! Избегайте попадания краски на поверхности, не нуждающиеся в окраске. Со временем характер выцветания исходного полимерного покрытия может не совпадать с характером выцветания краски, что может привести к ухудшению общего внешнего вида окрашенной поверхности.

4. Правила резки металличерепицы

ВНИМАНИЕ! Запрещается резать металличерепицу абразивным диском («болгаркой»).

Факт резки металличерепицы абразивным диском («болгаркой») автоматически приводит к снятию гарантии качества защитного покрытия металличерепицы. Используйте для резки металличерепицы электрические высечные ножницы или хорошие ножницы по металлу.

ВНИМАНИЕ! Прежде чем приступить к резке, наденьте защитные рукавицы и защитные очки.

Удобнее всего работать электрическими высечными ножницами – ими можно резать металличерепицу и на крыше, и на площадке.

Резать ножницами металличерепицу труднее, чем резать ножницами плоский лист. Надо подобрать удобные ножницы и потренироваться.

На этапе обучения, а в ряде случаев и при монтаже металличерепицы, следует отступить от разметочной линии на сторону «обрезка» на несколько сантиметров, отрезать «на грубую», а затем подровнять линию.

5. Правила монтажа металличерепицы на простом прямоугольном скате

ВНИМАНИЕ! Перед началом работ убедитесь в том, что гидроизоляция смонтирована в соответствии с правилами устройства гидроизоляции.

Особое внимание уделите карнизному свесу кровли.

На рисунках приведены примеры организации вывода конденсата с гидроизоляционной пленки на карнизном свесе.

На первом рисунке показан способ вывода гидроизоляционной пленки на специальный капельник конденсата. В этом случае вся влага будет гарантированно выведена за габариты карнизной «коробочки».



На втором рисунке показан способ вывода гидроизоляции в карнизную «коробочку». В этом случае конденсат может капать из щелей подшивки карнизного свеса. Этот случай неприменим при повышенных требованиях к внешнему виду подшивки карниза или при «лепном карнизе».

Корректного способа вывода гидроизоляционной пленки в водосточный желоб не существует.



Монтаж шаговой обрешетки

При шаге стропил 600–900 мм применяйте для обрешетки обрезную доску 100x25 мм. Начинайте с монтажа карнизной доски, линия карниза должна быть прямой (проверяйте по «шнурке») и строго горизонтальной. В качестве карнизной доски примените утолщенную на 10–15 мм доску. Первую доску шаговой обрешетки смонтируйте с шагом 250 мм от карнизной доски, остальные – с шагом 350 мм, проверяя шаг от первой доски шаговой обрешетки через каждые 5 рядов.

ВНИМАНИЕ! Если вы ошиблись с монтажом карнизной доски, скорее всего, надо будет переделать ВСЮ шаговую обрешетку.

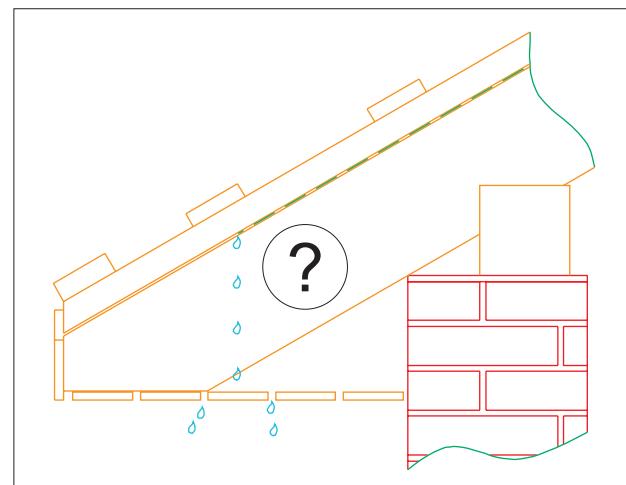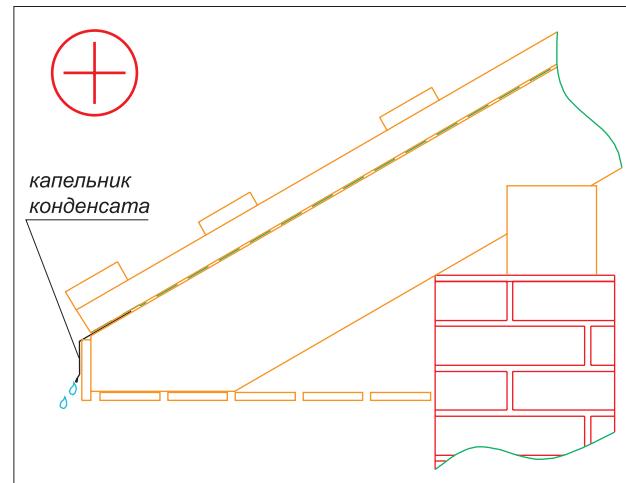



Смонтируйте на карнизную доску крюки водосточной системы, обеспечив уклоны в соответствии с проектом. Карнизную планку монтируйте на карнизную доску поверх крюков водосточной системы с нахлестом не менее 20 мм друг на друга, соединяя их между собой по линиям отбортовки или просто внакладку.

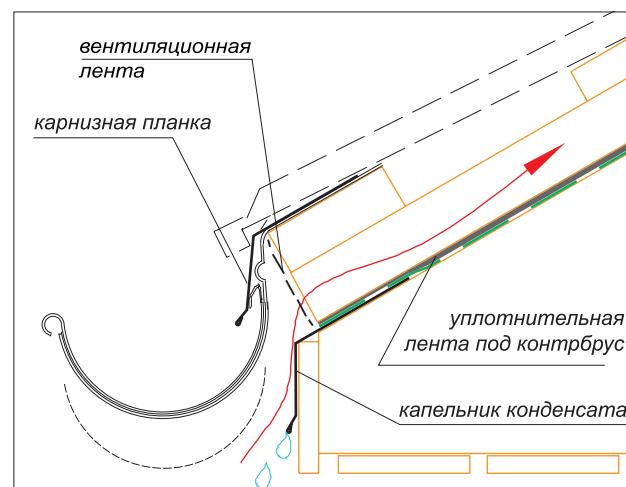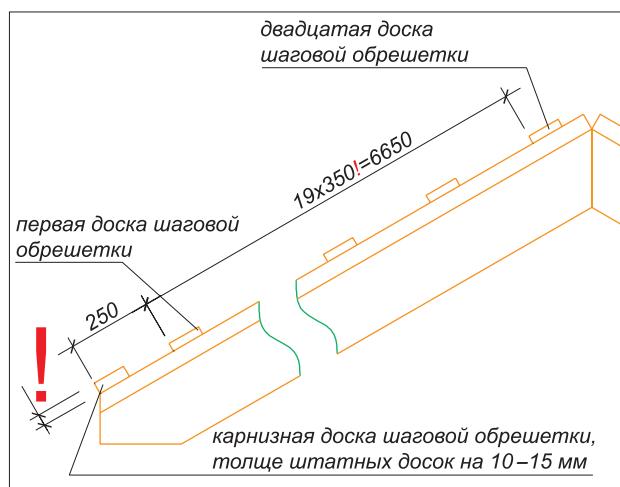



При монтаже металлической черепицы можно двигаться как слева направо, так и справа налево. При монтаже слева направо следующий лист надо подсовывать под ранее закрепленный на скате. При монтаже справа налево следующий лист надо накладывать на ранее закрепленный на скате. В обоих случаях для обеспечения качественнойстыковки по волнам сначала скрепите листы между собой саморезами «начерно» через один-два ряда для обеспечения оптимальной стыковки листов друг с другом, затем закрутите остальные и только после этого зафиксируйте монтируемый лист на скате.

При стыковке листов металлической черепицы по рядам на скате появятся места стыковки между собой «четырех углов» листов металлической черепицы.

Наиболее корректным способом расположения листов является такой, при котором над двумя «углами листов» с капиллярными канавками будут расположены два «угла листа» с «накрывающим краем». Для этого сначала состыкуйте пару листов по рядам, а затем пристыкуйте к ним сбоку пару следующих листов. Допускается и другой способ монтажа: сначала смонтируйте состыкованные по волнам нижние листы, а затем смонтируйте верхние листы. При этом возникнет незначительное утолщение точек стыковки «четырех углов».

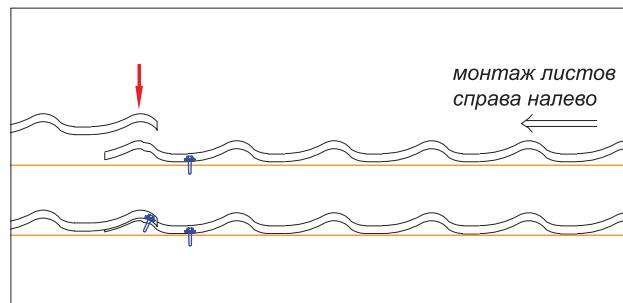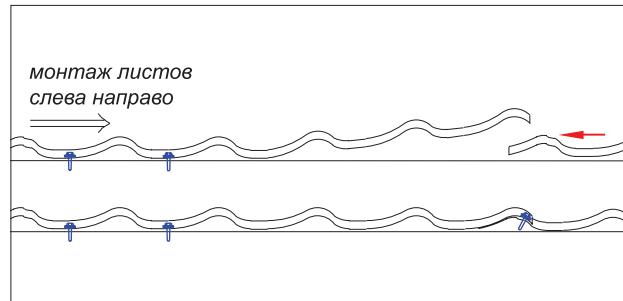

Причина такого утолщения понятна из рисунка. Для устранения такого утолщения нужно на одном из нижних листов слегка «выпрямить» капиллярную канавку ниже линии штамповки или срезать небольшой фрагмент угла, что незначительно усложняет монтаж.



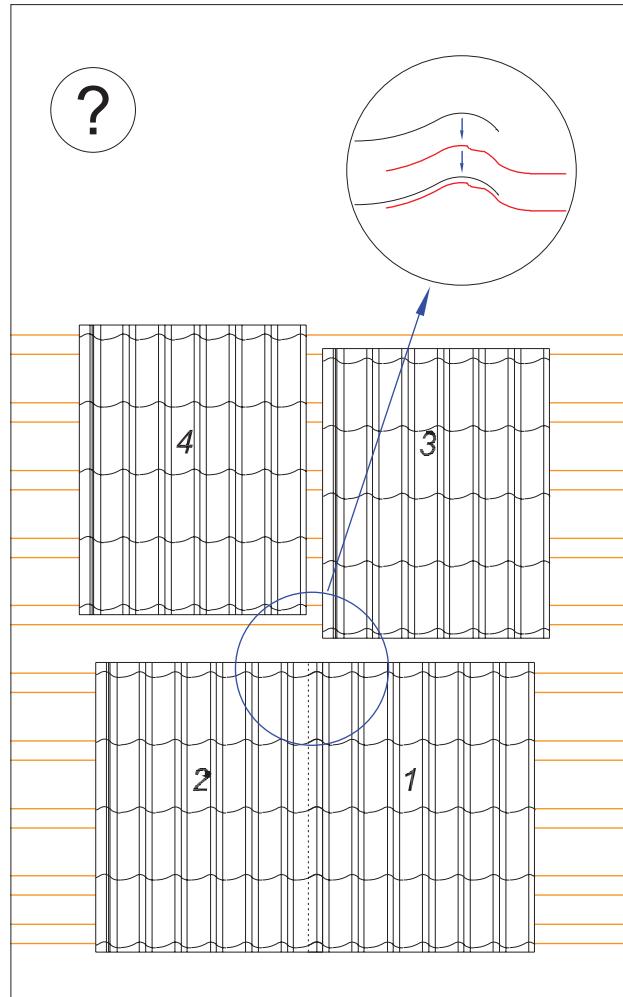
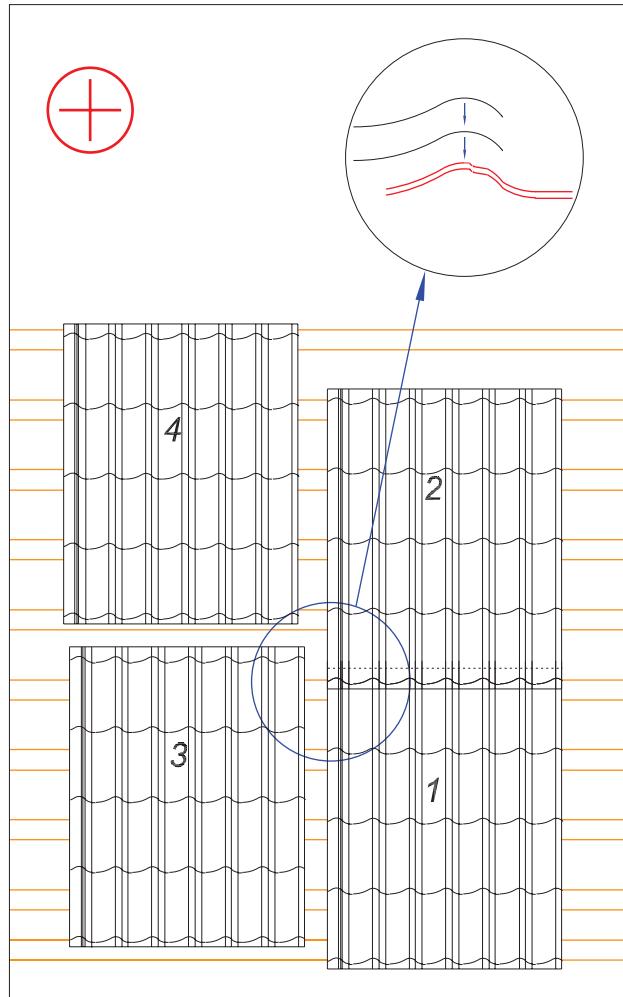


При разработке профиля металличерепицы не предусматривалась возможность монтажа листов металличерепицы «вразбивку» с разнесением друг относительно друга стыков по волнам и стыков по рядам. Большое количество стыков, обозначенных на рисунке цифрой 2, может привести к «набеганию» сдвига линий штамповки друг относительно друга и нарушению «прямоугольности» набранного из листов металличерепицы ската. В единичных случаях, например при подходе к краю ската или при обходе препятствий, такой стык листов, обозначенный на рисунках цифрой 1, допустим.

На рисунках в нижней части страницы показан способ выведения на скат воды с фартука мансардного окна. На левом рисунке видно, что вода с фартука мансардного окна стекает на специально обрезанный нижний лист. На правом рисунке показан следующий шаг: фартук мансардного окна накрыт специально обрезанным по ширине боковым листом, нижняя часть которого накрывает фартук мансардного окна и доходит до штатного стыка листов металличерепицы по рядам. Нижний и боковой листы вырезаны из одного листа металличерепицы, и за счет «наложения» частей листа друга на друга в месте выхода фартука суммарная длина уменьшилась на один модуль. Если при «раскладке» листов металличерепицы лист, из которого вырезаны нижний и боковой лист, не был «удлинен» на один модуль, его можно удлинить одно-модульным листом.

Типичной ошибкой является «встраивание» фартука мансардного окна в боковой надрез на листе металличерепицы, при котором на краю надреза, на поверхности ската останется дыра. Маленькая, но дыра.

ВНИМАНИЕ! При необходимости «встроить» в скат мансардное окно, трубу (расположенную существенно ниже конька) или слуховое окно подготовьте по два одномодульных листа металличерепицы на каждый встроенный в кровлю элемент.

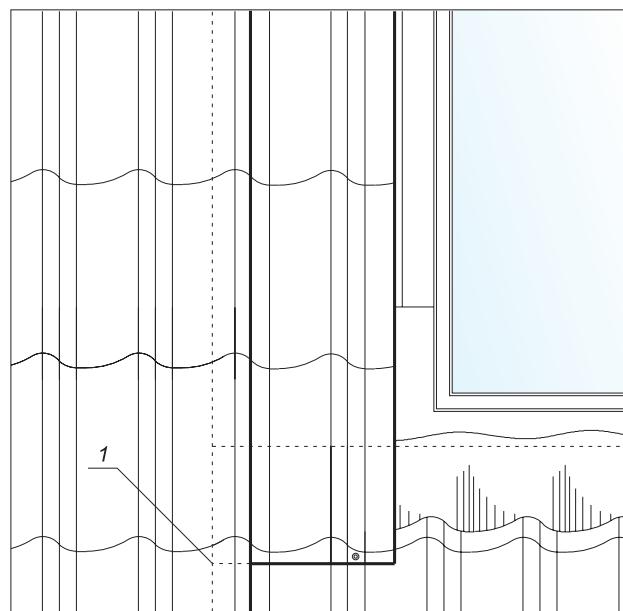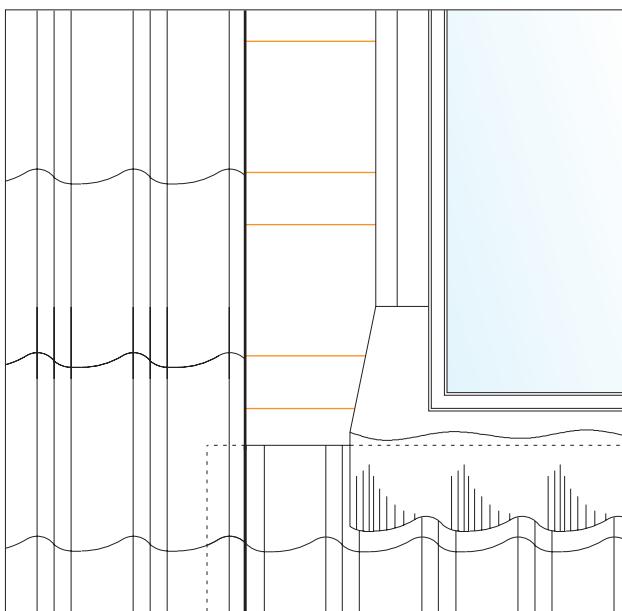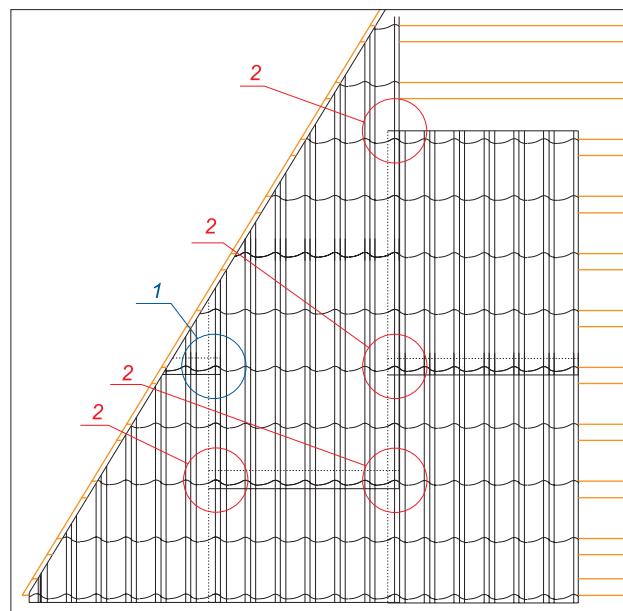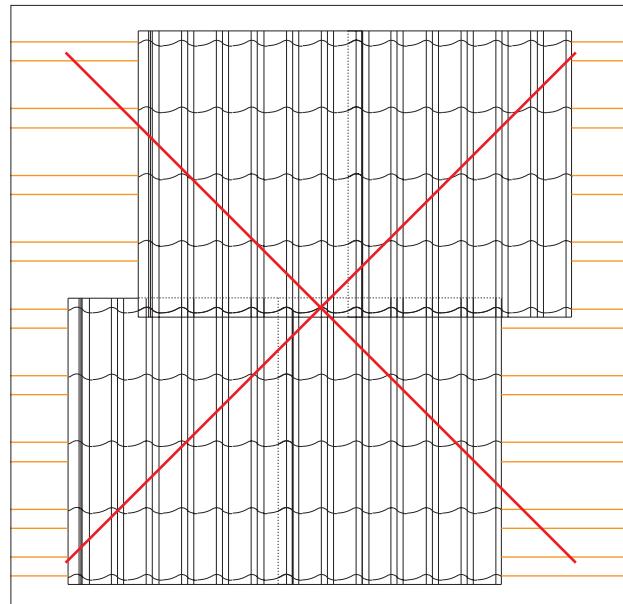

При любых способахстыковки между собой листов металличерепицы эти листы будут собраны в прямоугольник, у которого будут равны между собой боковые стороны, верхний и нижний края, а также диагонали. Точное соответствие друг другу этих размеров определяется в основном качеством профилирования. «Растянуть» в ширину, «удлинить», превратить собранный из листов металличерепицы «прямоугольник» в «трапецию» или «ромб» невозможно. Попытки «растянуть» или «сжать» укладку листов за счет стыка неизбежно приведут к визуальному «выпячиванию» линий стыка.

От правильности позиционирования на скате первого листа зависит, насколько точно «прямоугольник», собранный из листов металличерепицы, ляжет на скат. Повернуть, передвинуть, растянуть «прямоугольник» не получится. Монтируя первый лист, вы задаете линию карниза, обе линии фронтонов и линию конька. Главная линия – линия карниза. Она хорошо просматривается и не прикрыта никакими планками!




Начиная монтаж металличерепицы, «прицеливайтесь» в карнизную линию. При монтаже первых 3–4 листов нижнего ряда тщательно скрепляйте листы между собой и минимально крепите их к обрешетке.

Если при проверке обнаружено отклонение от карнизной линии, откорректируйте положение листов, закрепите их и продолжайте монтаж ската.


Окончательный крепеж листов металличерепицы проведите в соответствии с ранее приведенными Правилами.

Монтаж торцевых планок

Перед монтажом торцевых планок смонтируйте по линиям фронтонов опорные доски, как показано на рисунке. Закрепите торцевую планку к скату в точках соприкосновения с вершинами волн в каждую вторую волну и с торца к опорной доске в соответствии с предварительно сделанной разметкой. Торцевые планки соединяйте друг с другом по линиям отбортовки или внакладку с нахлестом не менее 2 см.

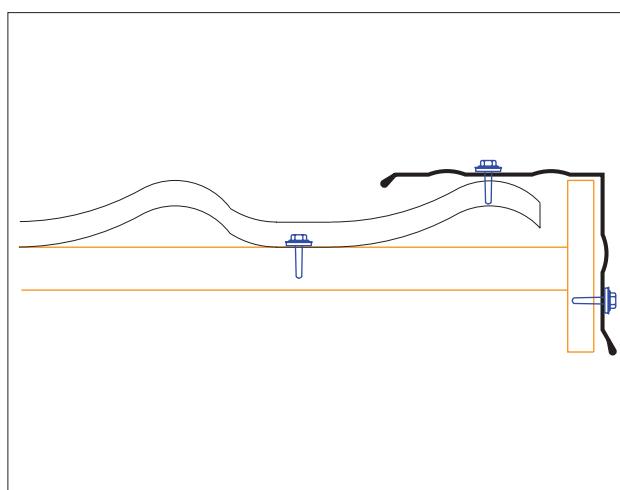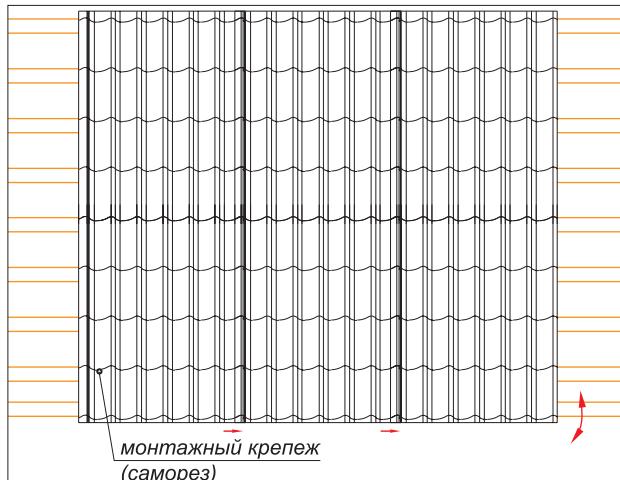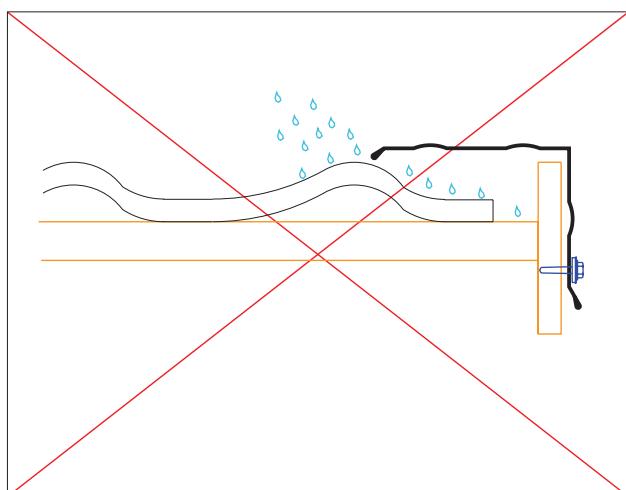

Если ширину ската не «подгоняли» под размер волны металличерепицы, лист может подойти к одному из фронтонов нижней частью волны. При этом штатная фронтонная планка не накроет гребень. Откорректируйте, если это возможно, величину фронтонного свеса или смонтируйте дополнительную страховочную кровельную планку, изготовленную специально для этого места. Смонтируйте, при необходимости, универсальный уплотнитель между страховочной кровельной планкой и листом металличерепицы.

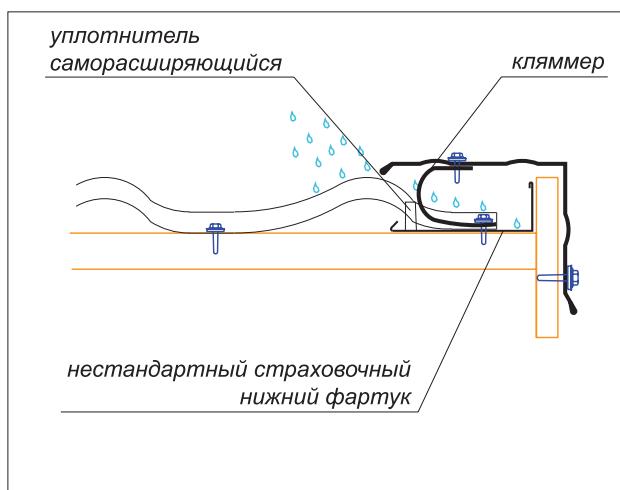

Монтаж планок конька

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что реализованы все запланированные мероприятия по организации подкровельной вентиляции.

Для предотвращения задувания снега под конек смонтируйте между металлической черепицей и планкой конька аэроэлемент конька/хребта.



Если для обеспечения подкровельной вентиляции запланирован монтаж точечных коньковых вентиляторов, между металлической черепицей и планкой конька смонтируйте универсальный уплотнитель.

Монтаж начните с одного из торцов, конек смонтируйте поверх торцевых планок, край конька выпустите наружу на 2–3 см. Детали плоского конька состыковывайте друг с другом внахлест с нахлестом не менее 10 см или по жестяницкой технологии. Детали полуциркульного конька состыковывайте друг с другом по линиям штамповки.

При углах наклона крыши больше 45 градусов место расположения подконьковой доски и способ крепления конька существенно зависят от конкретного значения угла наклона крыши. На этапе монтажа обрешетки смоделируйте узел конька для вашего случая сочетания угла наклона крыши и модели планки конька. Это единственный надежный способ получить хороший результат или своевременно обнаружить ошибку при заказе металлической черепицы.

Подгоните угол коньковой планки к углу наклона кровли, дуги или разгибая его по линиям, указанным на рисунках. Крепежные полки коньков в «свободном» состоянии должны соответствовать углам наклона скатов.



В большинстве случаев вам надо будет смонтировать выше верхней доски шаговой обрешетки дополнительную подконьковую доску, обеспечив при этом зазор между подконьковыми досками соседних скатов не менее 80 мм для обеспечения подкровельной вентиляции.

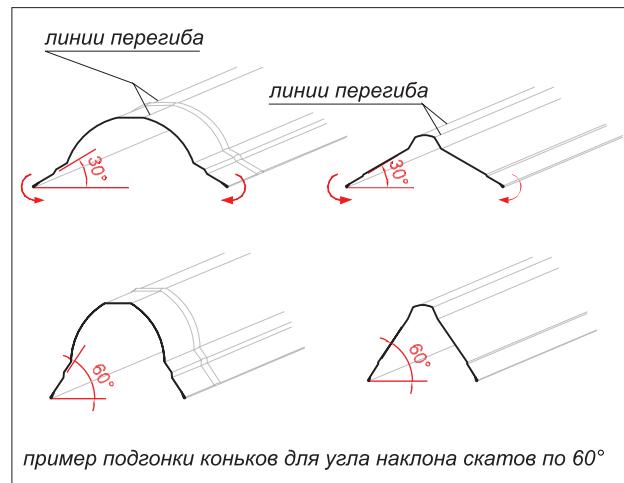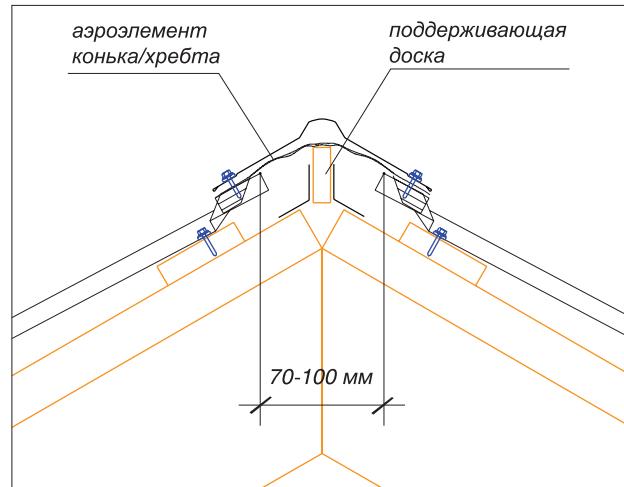

Толщина этой доски должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки.

При углах наклона скатов свыше 45 градусов форма полуциркульного конька будет отличаться от первоначальной.

Штатную пластмассовую или стальную заглушку нужно будет доработать или смонтировать стальную заглушку, изготовленную вами из плоского листа.

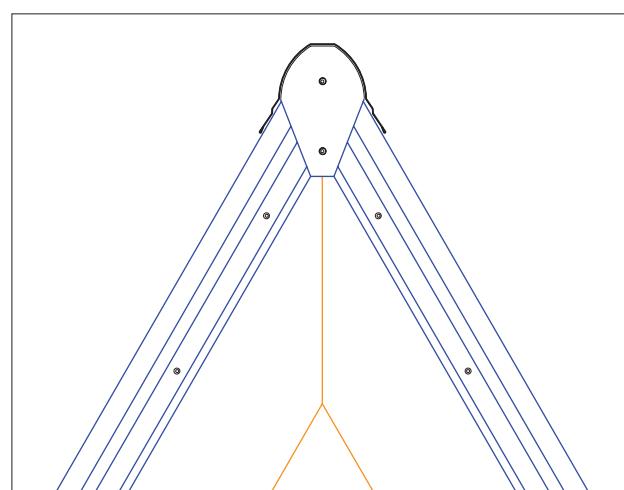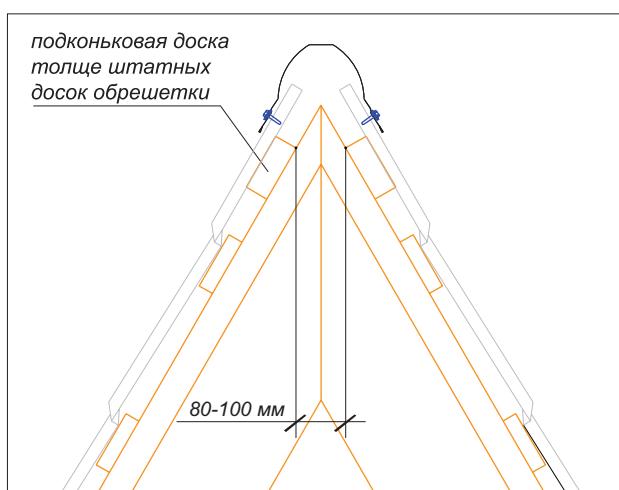

6. Правила монтажа металличерепицы на трапециевидных и треугольных скатах

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в работоспособности гидроизоляции и возможности реализовать запланированные мероприятия по обеспечению подкровельной вентиляции.

Помимо брусков контробрешетки вдоль стропил, прикрепите такие же бруски вдоль хребтов в плоскости скатов по обе стороны хребтов.

Смонтируйте карнизную доску и доски шаговой обрешетки. Сформируйте узел карниза, включая монтаж крюков водосточной системы, капельника конденсата и карнизной планки.

Подготовьте к монтажу листы металличерепицы, предназначенные для каждого ската в соответствии с «раскладкой» листов. Как правило, на «раскладке» есть указания по началу монтажа, с одного из краев или от осевой линии. Как и при монтаже прямоугольного ската, в первую очередь необходимо выровнять нижние листы по линии карниза (на рисунке приведен пример начала монтажа с левого края).




Листы металличерепицы по косым линиям вдоль хребтов обрезайте так, чтобы расстояние между резаными листами на соседних скатах составляло 60–80 мм.

Монтаж ведите снизу вверх, располагая стыки по рядам в общую линию в соответствии с раскладкой.

Монтаж на хребты коньковых планок ведите снизу вверх. Подгоните коньковые планки к образованному скатами углу. Нижнюю часть прямого конька обрежьте в соответствии с заданными линией хребта углами. В нижней части полукруглого конька смонтируйте пластмассовую или стальную заглушку хребта, предварительно подогнав ее по месту.

Следите за тем, чтобы ось коньковой планки строго соответствовала оси хребта. Ось хребта нетрудно определить для случая одинакового угла наклона соседних скатов. При разных углах наклона соседних скатов ось хребта определить сложнее. Обязательно определите ось хребта и крепите коньковые планки в строгом соответствии с осью.

Только в этом случае вы сможете красиво состыковать в верхней части хребты и конек. В большинстве случаев стык двух хребтов и конька вы красиво сделаете с применением пластмассового или стального У-тройника. В случаях, когда У-тройник не подойдет для такого стыка, примените окрашенные самоклеящиеся ленты, применяемые обычно для устройства примыканий при работе с цементно-песчаной или керамической черепицей. При хороших жестяницких навыках вы сделаете красивые стыки хребтов и коньков из плоского листа с применением саморезов, заклепок и герметика.

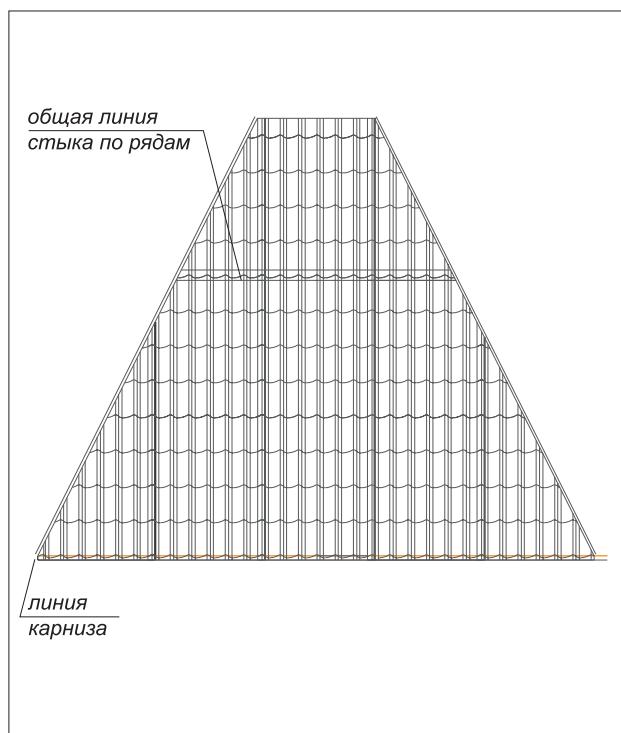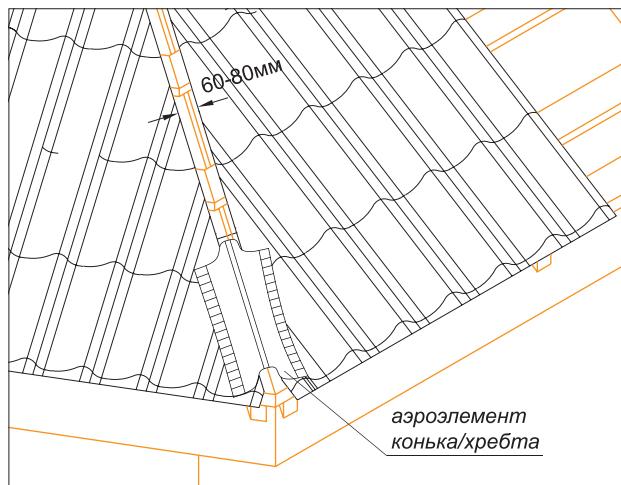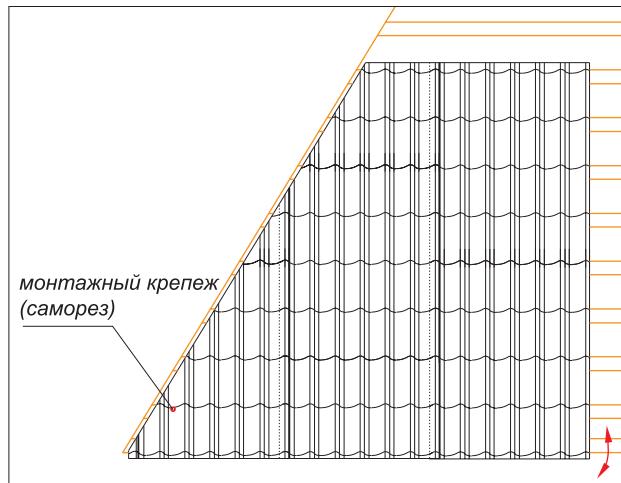

7. Правила устройства ендов

Устройство ендовы, начинающейся под линией конька и заканчивающейся на линии карниза

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовы смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовой контробрешетки, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендове по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подготовьте нужное количество планок ендов и смонтируйте их снизу вверх с нахлестом 200–300 мм. Нижнюю планку ендовы обрежьте чуть ниже линии карниза и сделайте на ней отбортовку по линии карниза. Смонтируйте вдоль отбортовок планок ендовы и под коньком универсальный уплотнитель.

Обрежьте по разметке листы металличерепицы, граничащие с ендовой. Листы не должны доходить до осевой линии ендовы 60–100 мм с каждой стороны. При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны, через лист металличерепицы и через планку ендовы не ближе 250 мм от оси ендовы. В этих местах листы металличерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовы. При этом саморезы, прошедшие через лист металличерепицы и через планку ендовы, плотно прижмут лист металличерепицы к планке ендовы в точках крепления саморезами. При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металличерепицы и планкой ендовы останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовы в точках прохождения через нее саморезов.

ВНИМАНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовы.




В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовы, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением ее частей друг на друга не менее чем на 10 см.

ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металличерепицы и декоративной накладкой ендовы.

Закрепите декоративные накладки ендовы к верхним точкам примыкающих к ней листов металличерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовы не повредили смонтированные ранее планки ендовы.

Накладка ендовы декорирует косые резы металличерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металличерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовы

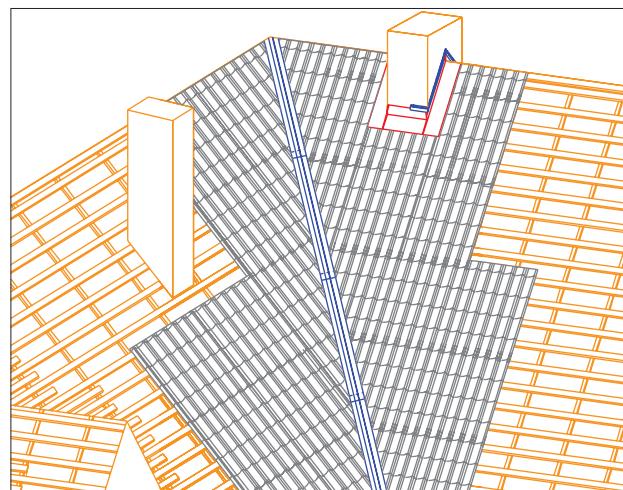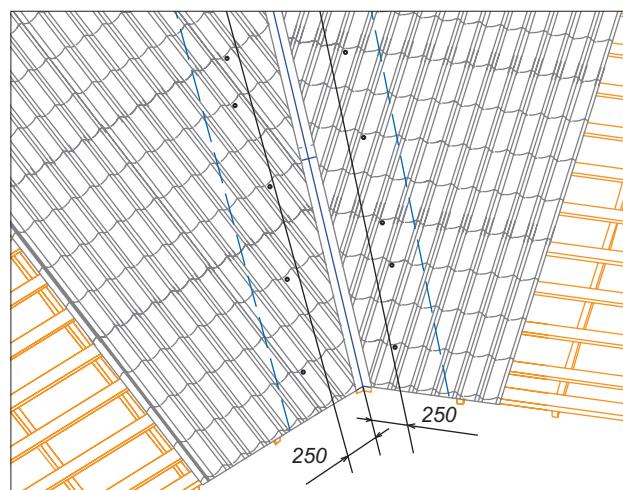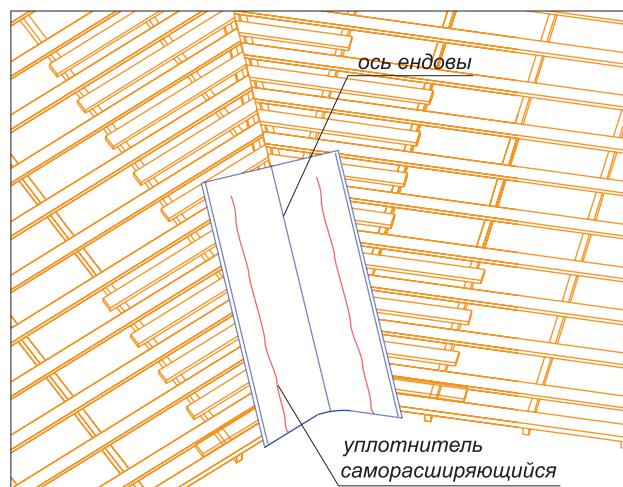

и течет по линии сгиба ендовы. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовы и при достаточном зазоре между резанными краями металличерепицы будут смыты водой вдоль планок ендовы.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовы и прочищайте водяной канал.

Устройство ендовой, начинающейся на скате и заканчивающейся на скате

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что гидроизоляция вдоль ендовой смонтирована правильно, оставлены пропуски для воды и мелкого мусора вдоль ендовой контробрешетки, отсутствуют надрывы и механические повреждения гидроизоляции.

Смонтируйте в ендовой по дополнительной доске между досками шаговой обрешетки. Подведите лист металличерепицы к боковой стене слухового окна следующим образом:

- обрежьте примыкающий к боковой стене слухового окна лист металличерепицы по длине таким образом, чтобы линия вашего реза была выше выхода ендовой на скат не менее чем на 200 мм (оставшаяся часть листа металличерепицы может быть использована для продолжения монтажа с добавлением к нему одномодульного листа с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам);
- для подводки листа к боковой и передней стенкам слухового окна сделайте вырезы по размерам слухового окна и смонтируйте лист металличерепицы.



На лист металличерепицы вдоль стенок слухового окна смонтируйте универсальный уплотнитель.

Установите на карнизный свес слухового окна карнизную планку. Смонтируйте в ендовой заранее подготовленные планки ендовой. Обрежьте нижнюю часть планки ендовой по карнизу и по линии выхода на скат. При необходимости отформуйте край ендовой, выходящий на скат, с целью обеспечения плотного наложения планки ендовой на лист металличерепицы. Допускается слегка подрихтовать киянкой нижний лист металличерепицы.

При удлинении ендовой обеспечьте нахлест 200–300 мм в зависимости от угла наклона скатов. В верхней части состыкуйте листы левой и правой ендовой с применением жестяницких приемов или на саморезах с применением герметика. От тщательности подготовительных работ в этом месте зависит защита линии конька слухового окна от попадания воды с верхнего ската. Смонтируйте вдоль отбортовок ендовой универсальный уплотнитель.

Приготовьтесь к монтажу листов металличерепицы с косыми резами на большом скате.

Если вы применяете оставшуюся от бокового листа металличерепицы часть, доведите на ней нижний рез до вида штатного и добавьте к ней одномодульный лист с целью доведения уровня верха листа до общей линии стыковки по рядам на скате.

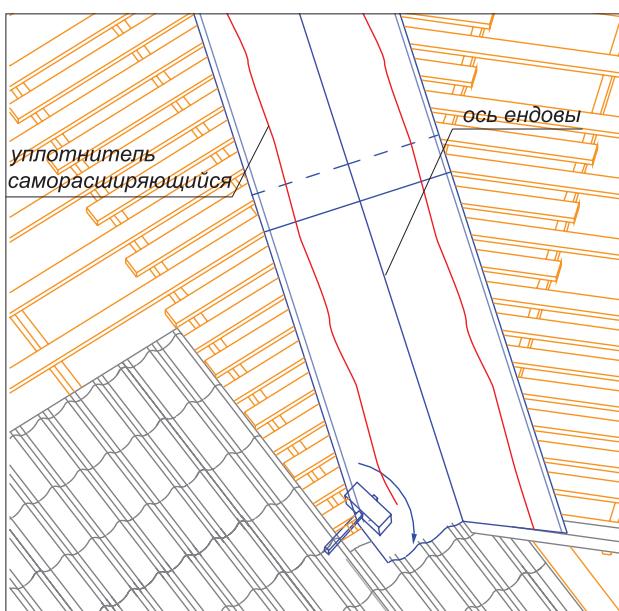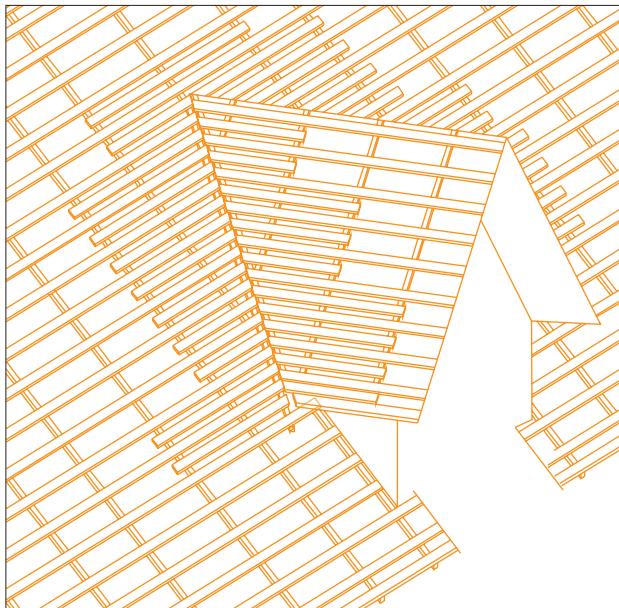

Подготовьте к монтажу первый лист основного ската над ендовой. Его нижняя часть обязательно должна быть ниже линии выхода ендовой на скат. Наложите подготовленный лист на ранее смонтированный ниже ендовой лист металличерепицы, при этом нахлест листов составит не менее 200 мм, а ендовый лист будет зажат между монтируемым и ранее смонтированными листами. Смонтируйте все листы, граничащие с ендовой.

Убедитесь в том, что зазоры между резаными листами и осевой линией ендовой составляют по 60–100 мм.

При креплении обрезанных листов допускается закручивать саморезы в «штатные места», расположенные на 10–15 мм ниже линии штамповки в нижней части волны через лист металличерепицы и через планку ендовой не ближе 250 мм от оси ендовой. В этих местах листы металличерепицы касаются плоскости, на которой лежат планки ендовой. При этом саморезы, прошедшие через лист металличерепицы и через планку ендовой, плотно прижмут лист металличерепицы к планке ендовой в точках крепления саморезами.

При отступе от «штатных мест» в точках крепления между листом металличерепицы и планкой ендовой останется зазор, что может привести к протечкам через планку ендовой в точках прохождения через неё саморезов.

ВНИМНИЕ! Не допускается закручивать саморезы на расстоянии меньше 250 мм от оси ендовой.

В случае, если проектом предусмотрен монтаж декоративной накладки ендовой, смонтируйте ее, двигаясь снизу вверх с наложением друг на друга не менее чем на 10 см.




ВНИМАНИЕ! Запрещается монтировать уплотнитель между листами металличерепицы и декоративной накладкой ендовой.

Закрепите декоративные накладки ендовой к верхним точкам примыкающих к ней листов металличерепицы.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что саморезы крепления накладки ендовой не повредили смонтированные ранее планки ендовой.

Накладка ендовой декорирует косые резы металличерепицы и уменьшает вероятность задувания снега между листами металличерепицы и ендовой. Вода, собранная со скатов, попадает под накладку ендовой и течет по линии сгиба ендовой. Прошлогодние листья, попавшие на кровлю, также попадают под накладку ендовой и при достаточном зазоре между резанными краями металличерепицы будутмыты водой вдоль планок ендовой.

ВНИМАНИЕ! Если дом расположен в лесу, демонтируйте время от времени накладки ендовой и прочищайте водяной канал.

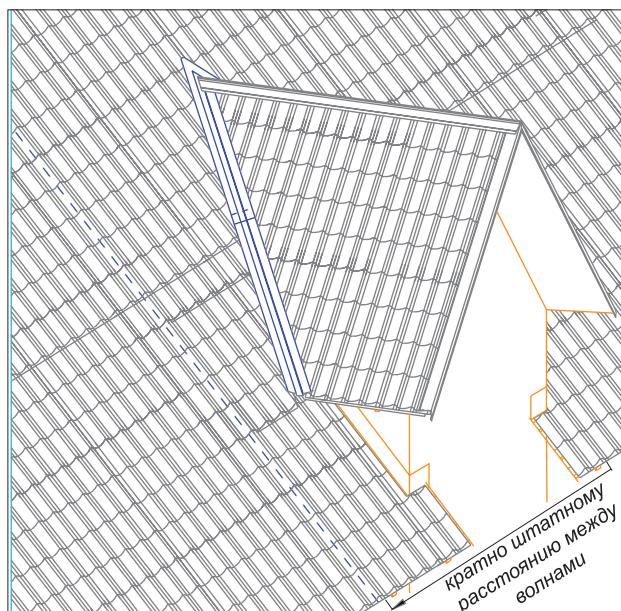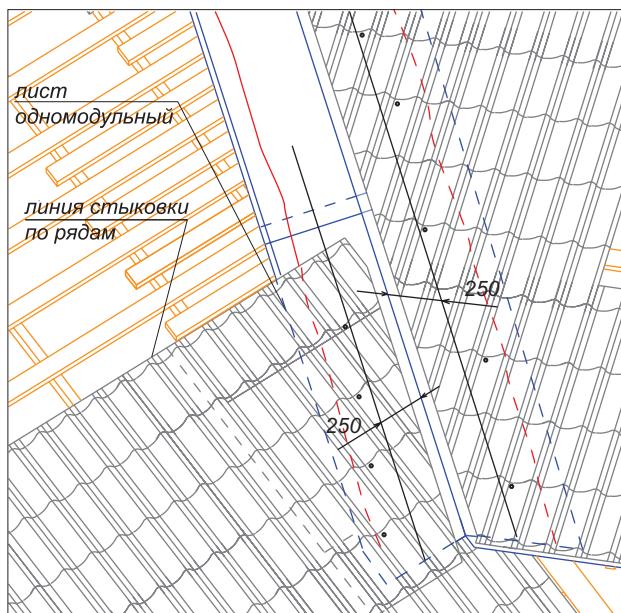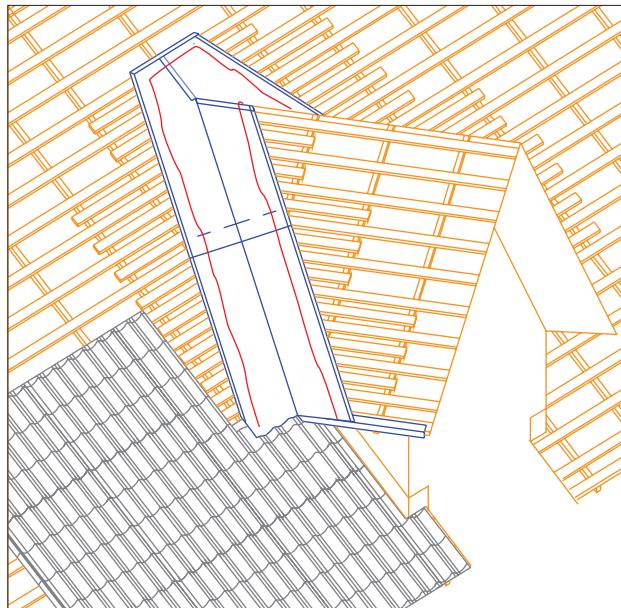

8. Правила обхода труб и иных препятствий

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см

При обходе трубы и других препятствий на кровле вам предстоит решить две задачи:

- первая задача заключается в том, чтобы «перехватить» воду со ската над трубой, «разогнать» ее направо и налево, «провести» вдоль трубы и «выпустить» на скат под трубой;
- вторая задача заключается в том, чтобы не пропустить в дом и вывести на крышу воду, спускающуюся по стенкам трубы.

Для решения этих задач вокруг трубы надо:

- изготовить и смонтировать металлический фартук, часть которого расположена в плоскости крыши и закреплена на крыше, а часть поднимается вдоль трубы на 150-200 мм выше плоскости крыши;
- поверх фартука смонтировать планку примыкания и загерметизировать стык между трубой и планкой примыкания.




ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что труба оштукатурена на нужную вам высоту. После монтажа фартука часть трубы под фартуком станет недоступной. Убедитесь в том, что гидроизоляция заведена на боковые грани трубы, а на скате выше задней грани трубы в гидроизоляцию встроен водоотводящий желобок (не дальше 0,8 м от задней грани трубы).

Смонтируйте над задней гранью трубы дополнительные доски обрешетки на длине ската примерно 50 см. Обрежьте левый и правый примыкающие к трубе листы металличерепицы по длине таким образом, чтобы линии ваших резов были над линиями штамповки, и расстояние от верхней грани трубы до этих линий штамповки было не менее 150 мм. Оставшиеся части листов металличерепицы могут быть использованы для продолжения монтажа с добавлением к ним по одномодульному листу с целью выхода на общую линию стыковки листов по рядам.

Отметьте на боковых гранях трубы линии на 150 мм выше плоскости верха кровельного покрытия, переведите эти линии на переднюю и заднюю грани трубы, при этом вы узнаете требуемую высоту подъема нижнего и верхнего фартуков.

Подготовьте нижнюю и боковые (правую и левую) детали фартука. Правильно сделанные детали:

- поднимаются на боковую грань трубы на 150 мм;
- заходят на скат не менее чем на 200 мм;
- боковыми частями правая и левая детали фартука заходят за ближайший гребень волны металличерепицы;
- нижней частью боковые детали фартука доходят до низа нижней детали фартука;
- верхней частью боковые детали фартука уходят выше задней грани трубы на 150–200 мм.

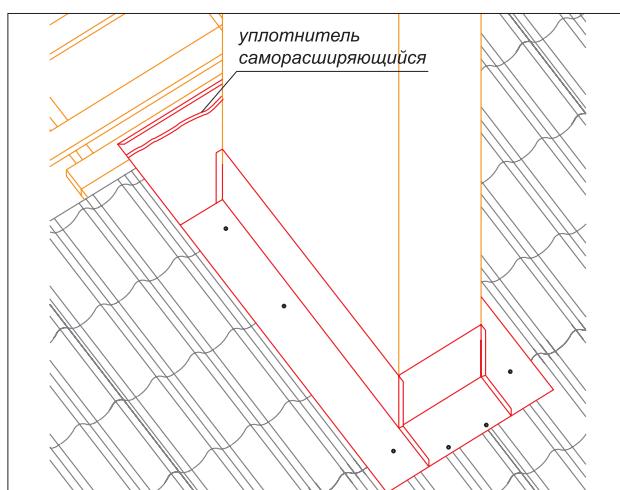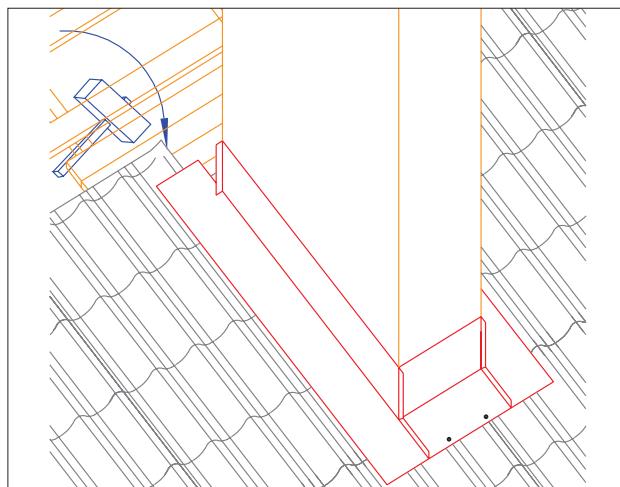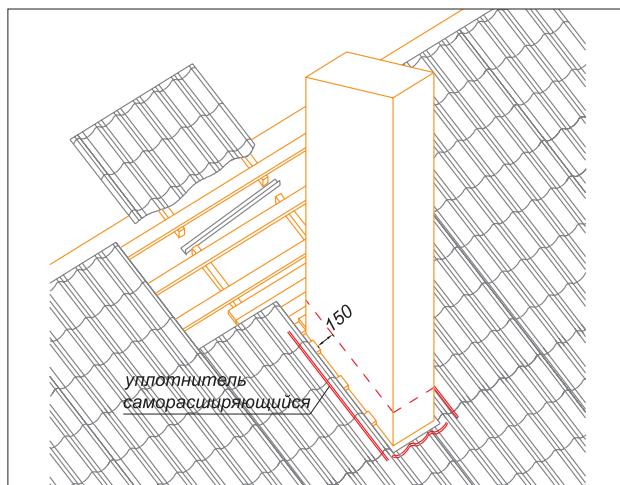

Соедините 3 детали фартука между собой и закрепите саморезами нижний фартук на металличерепице.

Подприхуйте киянкой листы металличерепицы в тех местах, где они будут накрыты верхней деталью фартука. Подготовьте верхнюю деталь фартука. Правильно сделанный фартук:

- заходит на нижнюю грань трубы до разметочной линии;

- по бокам накрывает боковые детали фартука;
- вверх по скату уходит выше листов металлической черепицы на 100-200 мм;
- вверху по скату заканчивается отбортовкой вверх.

Соедините верхний фартук с боковыми по жестяницкой технологии. При необходимости загерметизируйте места соединения деталей фартука между собой. В верхней части фартука смонтируйте универсальный уплотнитель.

Верхние листы металлической черепицы должны иметь горизонтальный штатный рез в нижней части, а в верхней части — доходить до общей линии стыковки по рядам на скате или до общей линии конька.




Если вы примените оставшиеся от боковых листов части, доведите на них нижние резы до вида штатных нижних резов и добавьте к ним по одномодульному листу с целью доведения уровня верха листов до общей линии стыковки по рядам на скате.

Наложите эти листы поверх фартука, при этом верхняя деталь фартука будет зажата между монтируемыми и ранее смонтированными листами.

ВНИМАНИЕ! Типичной ошибкой является монтаж верхней детали фартука в надрез металлической черепицы, как показано на нижнем рисунке, поскольку надрез расположен на линии стока воды.

Для предотвращения попадания воды с боковых граней трубы под фартук жестко закрепите по периметру трубы поверх фартука планку примыкания и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и боковыми гранями трубы, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

Перед монтажом этой планки примыкания пристучите киянкой верхние части отбортовок к боковым граням трубы. В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой.

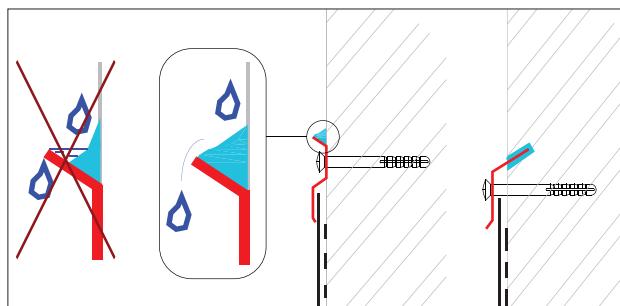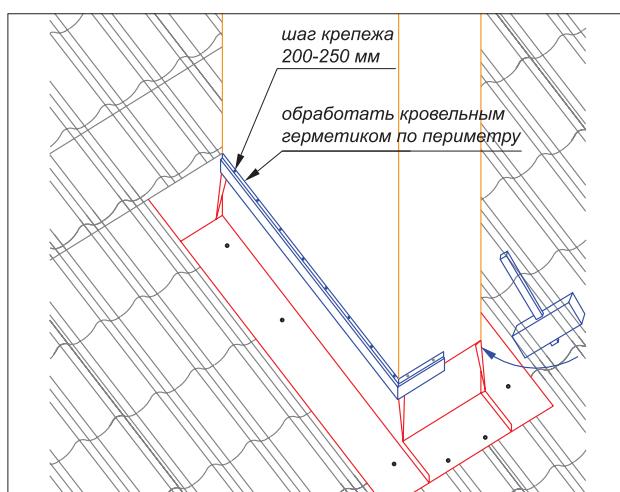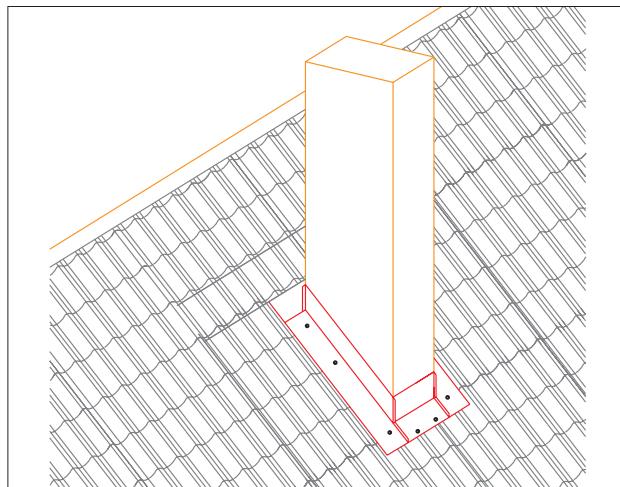

Обход трубы, расположенной на скате, ширина трубы не превышает 80 см, расстояние от конька до задней грани трубы не превышает 1 м

Изготовить фартук в этом случае проще, чем в предыдущем, потому что есть возможность завести верхнюю деталь фартука под конек поверх листов металличерепицы вместо встраивания этой детали в скат между листами металличерепицы. Иногда этим приемом пользуются и для обхода труб, расположенных в 3–5 метрах от конька, над трубой прямо под конек уходит плоский лист. Надежно, но некрасиво, поскольку полоска плоского непрофилированного листа над трубой выпадает из общей картины ската.

Обход трубы, расположенной в коньке

Это самый простой случай, причем ширина трубы значения не имеет.

Особое внимание уделите соединению между собой боковых фартуков разных скатов и герметизации примыкания коньков к трубе.

Обход трубы или иного препятствия, расположенного на скате, ширина препятствия превышает 80 см

Этот случай сложнее предыдущих. Вам потребуются навыки, полученные при обходе труб шириной менее 80 см, и навыки, полученные при устройстве ендов с выходом на скат.




Поверх ската сделайте «разуклонку», гарантированно уведите воду направо и налево от трубы. «Разуклонка» представляет собой два дополнительных ската, открытых металличерепицей, с ендами с выходом на скат. Если труба неширокая, например 1,2 м, скаты «разуклонки» нет смысла открывать металличерепицей, достаточно плоского листа.

Обход трубы. Случаи, требующие работы профессионального жестянщика

В предыдущих разделах были рассмотрены только прямоугольные трубы.

При обходе круглой трубы принципы встраивания фартука в кровлю остаются такими же, как описано выше. Для соединения деталей фартука с трубой требуются профессиональные жестянщиккие навыки. Современные утепленные круглые трубы из нержавеющей стали, как правило, комплектуются специальным переходным фартуком-колпаком.

Иногда по недоразумению труба попадает в ендову, на поток воды, собранной с двух скатов.

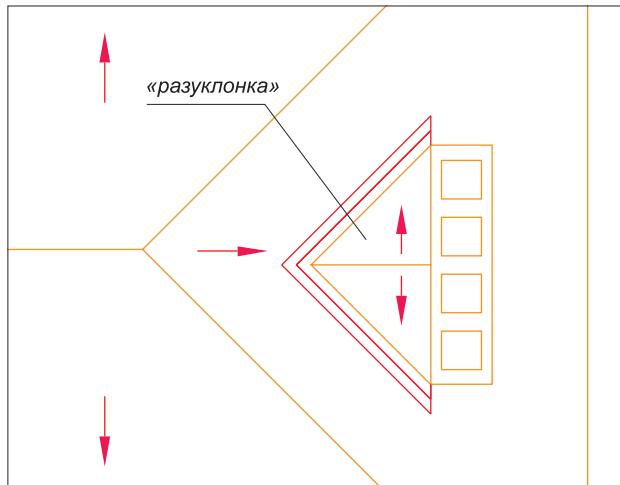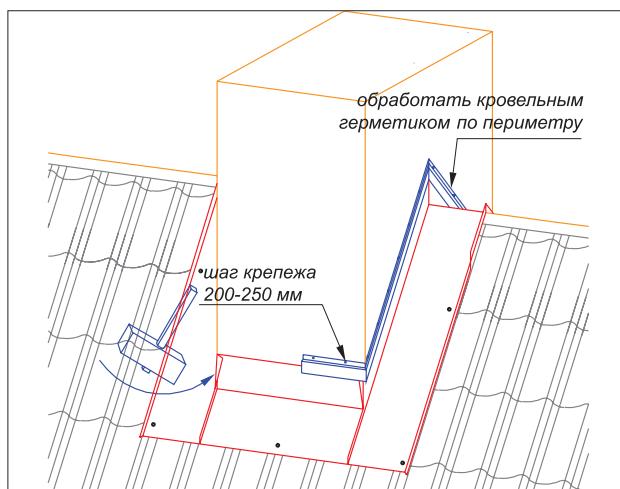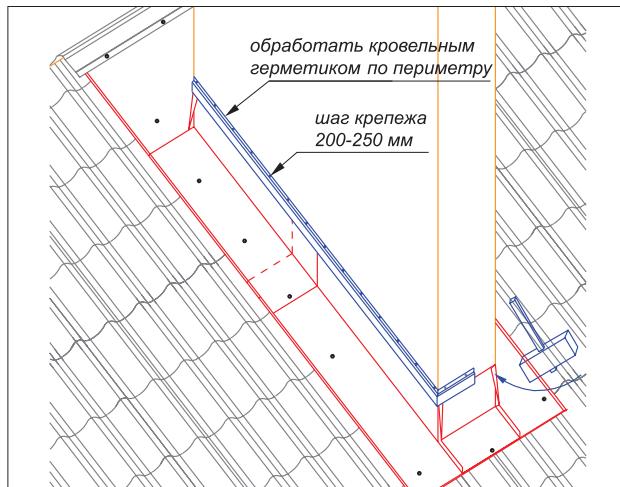

Кровельщик с хорошими навыками жестянщика найдет способ надежно провести воду даже мимо трубы, стоящей в ендове. Начинающим кровельщикам лучше не экспериментировать и пригласить на этот участок работы опытного жестянщика, например специалиста по фальцевым кровлям, или добиться переноса трубы из ендовой.

9. Правила устройства примыканий, переломов

Устройство бокового примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту и приклеена к стене.

Если есть возможность, начните монтаж примыкающих к стене скатов со стороны стены. В этом случае вы начнете с заводского края листа и под пристенной планкой гарантированно будет гребень волны.






Перед монтажом пристенной планки смонтируйте на листы металличерепицы универсальный уплотнитель. Пристенная планка должна заходить на стену не менее, чем на 150 мм. Прикрепите пристенную планку к металличерепице саморезами (в верхних точках соприкасающихся с планкой гребней металличерепицы).

Если металличерепица подошла к стене «неудачной» фазой волны и штатная пристенная планка не накрывает гребень, примените дополнительно нижний страховочный фартук или смонтируйте специально изготовленную более широкую пристенную планку.

Над пристенной планкой смонтируйте планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внахлаждку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.

В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случаях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Для оформления внешнего перелома ската кровли может быть применена карнизная планка. Для внутреннего - пристенная.

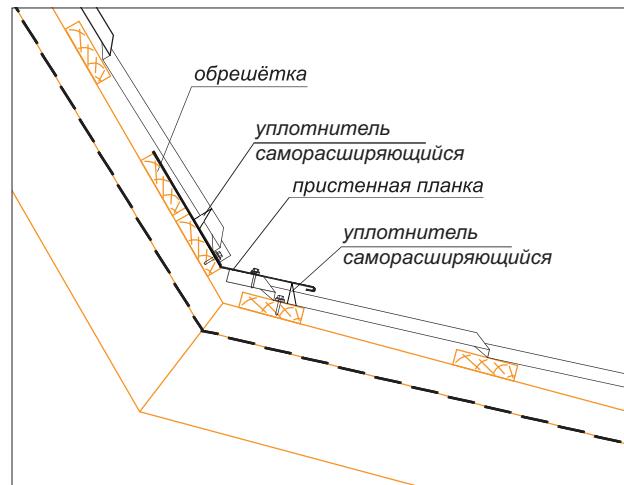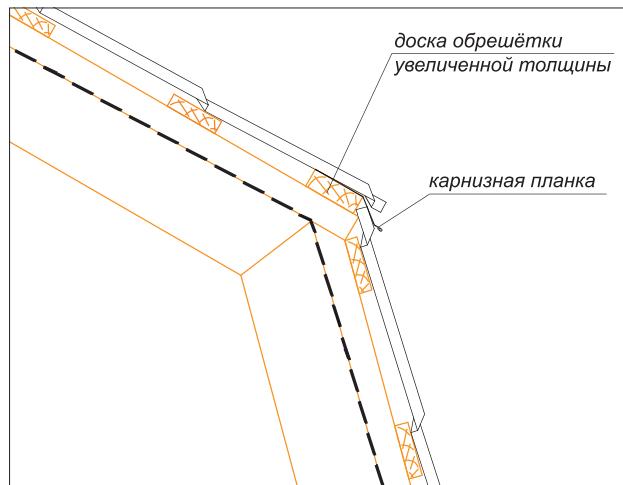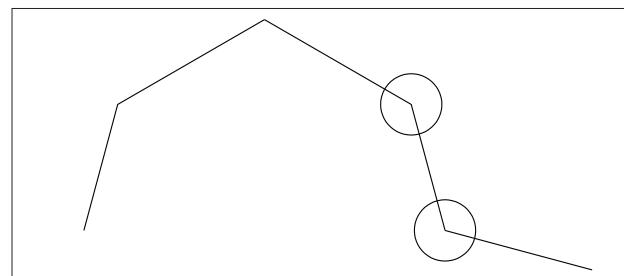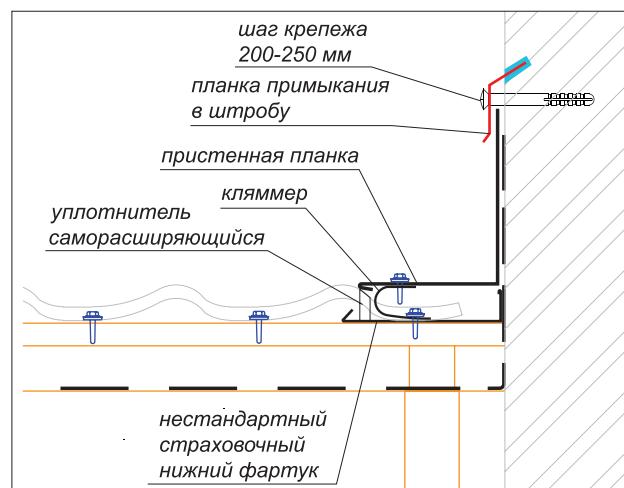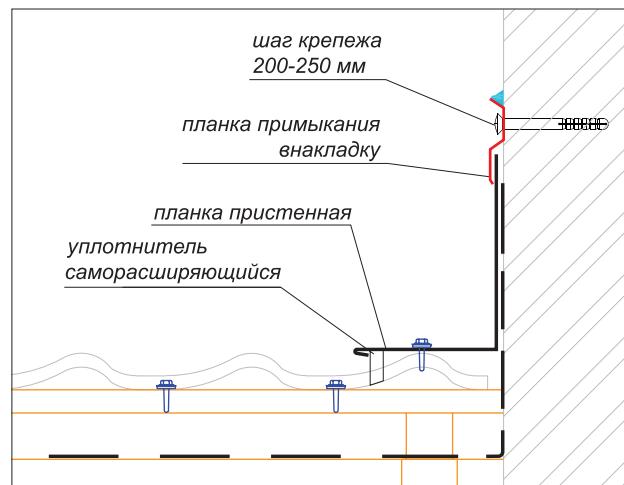

Устройство верхнего примыкания к стене

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что фрагмент стены оштукатурен на нужную вам высоту (если это необходимо для монтажа планок примыкания). Убедитесь в том, что гидроизоляция выведена на стену на нужную высоту.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что при монтаже верхнего примыкания будут реализованы запланированные мероприятия по реализации проекта подкровельной вентиляции.

В большинстве случаев выше последней доски шаговой обрешетки надо будет добавить дополнительную доску, причем толщина ее должна быть на 10–15 мм больше толщины досок шаговой обрешетки. Доска и листы металличерепицы не должны доходить до стены на 50–80 мм для обеспечения функционирования подкровельной вентиляции. В случае небольшого угла наклона ската для предотвращения задувания снега в особо ответственных случаях смонтируйте между металличерепицей и пристенной планкой аэроэлемент конька, заведя один из краев аэроэлемента конька на стену.

Аккуратно разогните пристенную планку до нужного угла, обрежьте лишний металл с верхней части, подгоните по длине и прикрепите к гребням металличерепицы саморезами. Пристенные планки стыкуйте между собой внакладку с нахлестом не менее 10 см или с применением жестяницких приемов.

Над пристенной планкой смонтируйте планку примыкания «в штробу» или планку примыкания «внакладку» и загерметизируйте зазор между планкой примыкания и стеной, заложив герметик в специально прорезанную штробу или в наружную отбортовку планки.





В некоторых случаях планка примыкания может быть закрыта впоследствии штукатуркой. Иногда можно обойтись без планки примыкания, например в случаях, когда пристенная планка будет прикрыта обшивочной доской, сайдингом или наружным утеплителем с последующим оштукатуриванием.

Обход примыканиями выступов на стене

Для обхода примыканиями выступов на стене вам потребуются навыки, полученные при обходе труб.

ВНИМАНИЕ! Убедитесь в том, что в слое гидроизоляции смонтирован «желобок», отводящий воду от стены на скат в сторону от выступа.

На рисунках показаны два способа. На верхнем рисунке «фартук» вокруг выступа сделан так же, как для трубы, расположенной далеко от конька. На нижнем — верхняя деталь «фартука» доведена до верха ската, под пристенную планку верхнего примыкания (или под коньковую планку).

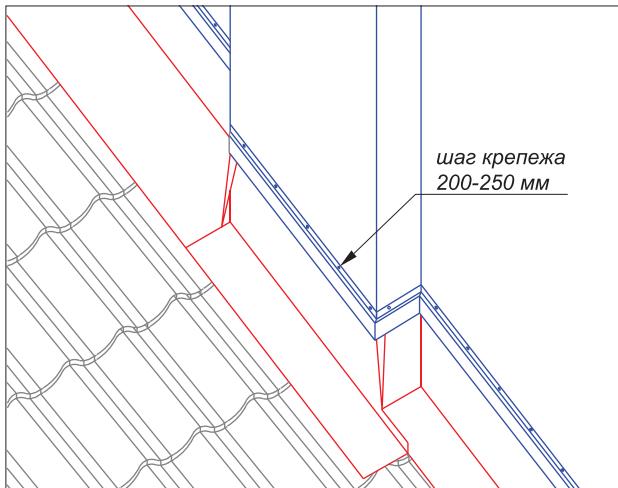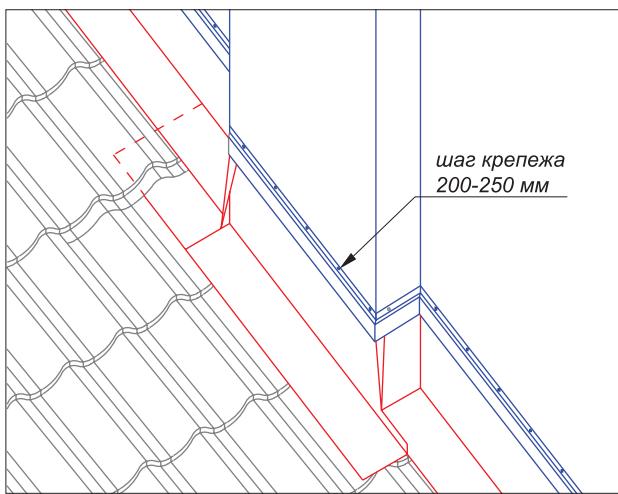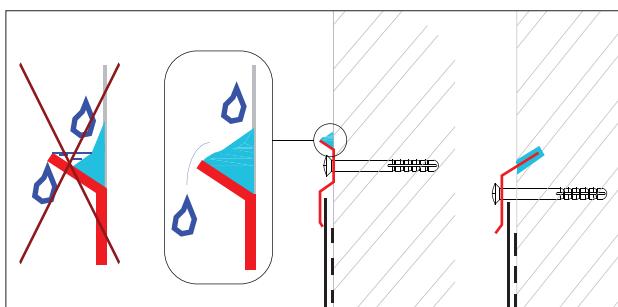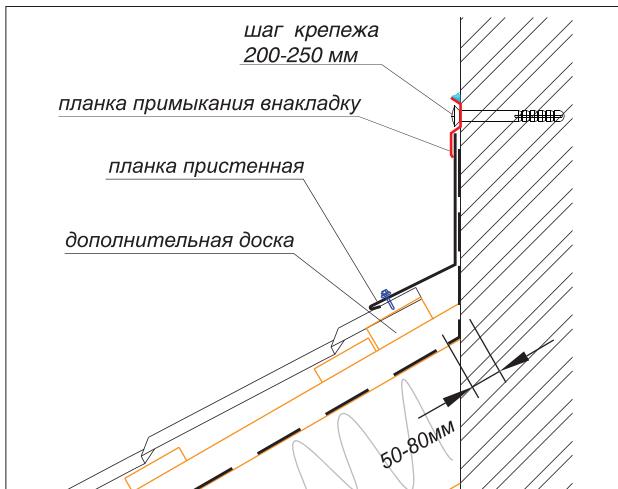

10. Правиластыковки кровельных планок

На рисунке «Пример кровли» в начале инструкции цифрами от 2.1 до 2.13 обозначены местастыковки между собой различных кровельных планок.

Серийно выпускаемыестыковочные и концевые элементы полукруглого конька (поз. 2.1–2.4) применимы для углов наклона скатов от 15 до 45 градусов и для пересечения скатов с одинаковыми углами наклона.

Стык нескольких хребтов на «шатре» (2.5), стык хребта и отходящего от хребта конька (2.8), переход от конька к стыку на скате двух ендовых (2.6), верхнее окончание хребта с упором в стену (2.7) как в случае полукруглого, так и в случае прямого конька требует от кровельщика серьезных жестяницких навыков. В ряде случаев можно применить самоклеящуюся герметизирующую ленту, подобранныю в тон к металличерепице.

11. Правила монтажа мансардных окон

Правила монтажа мансардных окон подробно рассмотрены в инструкциях, прилагаемых к каждому мансардному окну, окладу, комплекту для обеспечения непрерывного контура утепления и к комплекту для формирования внутренних оконных откосов.

Обратите внимание на подготовку проемов под мансардные окна. Листы металличерепицы могут подойти к проему окна «удачной» или «неудачной» фазой волны и фазой шага. Передвинуть весь массив металличерепицы невозможно. Проем мансардного окна, как правило, можно слегка поддвигать вверх или вниз с целью обеспечения хорошейстыковки нижнего фартука мансардного окна с листами металличерепицы, как показано на рисунках на странице 11.

Место встраивания нижнего фартука мансардного окна между листами металличерепицы, как правило, определяется только в процессе монтажа, и заказать заранее листы для монтажа под фартуком и над фартуком практически невозможно. Выручают заранее заказанные одномодульные листы, которые позволяют компенсировать потерю одного модуля на вставку фартука между листами металличерепицы. Вставлять фартук оклада мансардного окна в надрез листа металличерепицы недопустимо.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в правильности установки как мансардных окон, так и комплектующих к ним.

12. Правила монтажа «проходных» элементов

«Проходные» элементы обозначены на рисунке «Пример кровли» цифрами 4.1–5.3. Монтаж «проходных» элементов подробно описан в прилагаемых к поставляемому элементу инструкциях.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при приемке работ убедиться в том, что все «проходные» элементы установлены в соответствии с инструкцией.


13. Правила монтажа устройств безопасности

Монтаж устройств безопасности подробно описан в прилагаемых к поставляемому устройству инструкциях. Наиболее распространенным и простым в монтаже является трубчатый снегозадержатель.

Монтируйте трубчатые снегозадержатели над стеной, на 2–3 волны выше карниза, крепите к штатным доскам шаговой обрешетки через металличерепицу в соответствии с приведенным рисунком. Кронштейны монтируйте в каждую четвертую или пятую волну, при этом шаг между кронштейнами составит 700–950 мм.

Соединение труб между собой можно производить в любом месте между штатно смонтированными кронштейнами. Свободный конец труб не должен отстоять от крайнего кронштейна более, чем на 300 мм.

После монтажа не выбрасывайте инструкцию, оставьте возможность сотруднику технического надзора при

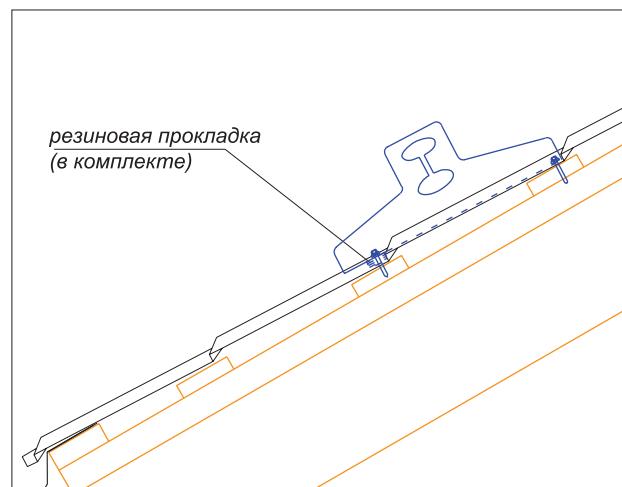

приемке работ убедиться, что устройства безопасности смонтированы в соответствии с инструкцией.

14. Рекомендации по контролю качества

Перед окончательной сдачей работ по монтажу металличерепицы еще раз внимательно взгляните на крышу, на каждый скат.

1. Проконтролируйте визуально общий вид крыши, вид продольных и поперечных стыков при осмотре с разных сторон, наличие вмятин, убедитесь в отсутствии на крыше и в водосточных желобах посторонних предметов.

2. Убедитесь в правильности крепления саморезами листов металличерепицы к основанию и между собой:

- равномерно по скату в штатных местах в соответствии с главным правилом;
- на стыках листов по волнам (правило №1);
- на стыках листов по рядам (правило №2);
- на линии карниза (правило №3);
- при подходе к коньку и хребтам (правило №4);
- вдоль фронтонов (правило №5).

Убедитесь в отсутствии саморезов в нештатных местах.

3. Убедитесь в надежности крепления комплектующих, визуально оценив количество и места расположения саморезов, убедитесь в отсутствии деформаций комплектующих при монтаже.

4. Проконтролируйте визуально правильность монтажа торцевых и коньковых планок, а также внешний вид и надежность стыков этих планок между собой.

5. Убедитесь в том, что обеспечена возможность функционирования подкровельной вентиляции; что в узле карниза обеспечена возможность входа воздуха; что в коньке, хребтах, верхних примыканиях к стенам обеспечена возможность выхода воздуха и обеспечена защита от задувания снега под кровельное покрытие через вентиляционные устройства (при необходимости).

6. Проверьте качество резов металличерепицы, убедитесь в отсутствии на поверхности листов металлической стружки, а также в отсутствии на листах окалины или иных следов от резки на крыше каких-либо металлических или иных изделий.

7. Убедитесь в правильности устройства ендов:

- вода из ендовой попадает в водосточный желоб (в случае, если ендовы заканчиваются на карнизе);
- планка ендовой выведена между нижним и верхним листом металличерепицы не в надрез листа (в случае, если ендовы заканчиваются на скате);
- в месте схождения двух ендовых обеспечена страховка от попадания воды и снега под конек у верхнего стыка ендов;
- между накладкой ендовой и металличерепицей оставлен естественный зазор для прохода воды на нижнюю планку ендовой.

8. Обратите внимание на фартуки обхода труб:

- верхняя деталь фартука должна быть вставлена между листами металличерепицы, а не в надрез на листе;
- боковые детали фартука должны накрывать гребень волны металличерепицы, между фартуком и металличерепицей должен быть смонтирован уплотнитель;
- на стыке фартука и трубы по периметру трубы должна быть смонтирована «планка примыкания в штробу» или «планка примыкания внакладку» с применением герметика.

9. Проконтролируйте правильность устройства примыканий к стенам.

10. Убедитесь в том, что нижние фартуки мансардных окон выходят на поверхность между листами металличерепицы, а не в надрез на листе металличерепицы.

11. Убедитесь в надежности крепления снегозадержателей и других устройств безопасности на кровле. Ваш опыт может подсказать, что следует внести изменения в проект и в ряде мест добавить снегозадержатели.

12. Еще раз посмотрите на план кровли, осмотрите смонтированную кровлю и убедитесь в том, что при монтаже металличерепицы выполнены все предписанные проектом мероприятия по организации вентиляции подкровельного пространства.

15. Рекомендации по уходу и обслуживанию

Для того, чтобы кровля из металличерепицы служила долго, регулярно обращайте внимание на её состояние.

Ежемесячно осматривайте крышу с земли. Ежегодно - с подъёмом на уровень карниза, на каждый скат. После аномальных природных явлений – града, ураганных ветров, сильных снегопадов – проводите внеочередной осмотр кровли с земли. По необходимости поднимайтесь на кровлю для проведения работ по обслуживанию.

ВНИМАНИЕ! На этапе проектирования и строительства обеспечьте дом системами для безопасного подъема на кровлю и передвижения по ней, при подъеме на кровлю пользуйтесь страховкой.

1. При появлении на кровельном материале царапин – отремонтируйте их краской по металлу (предпочтительнее краски с кистью, допускается аэрозоль).

ВНИМАНИЕ! Краска, поставляемая фирмой УНИКМА, подобрана таким образом, что максимально соответствует цвету металличерепицы, но различия в оттенке, тем не менее, имеются. Избегайте попадания краски на поверхности, не нуждающиеся в окраске. Со временем неравномерное выцветание краски и полимерного покрытия может привести к образованию пятна на поверхности.

2. Не практикуйте очистку снега зимой с кровли.

ВНИМАНИЕ! На правильно спроектированной крыше, оборудованной системами снегозадержания, счищать снег с металличерепицы не нужно. Не существует технологии, позволяющей счистить снег с кровли не промяв и не поцарапав металличерепицы. Прибегайте к очистке снега только тогда, когда скопившаяся снежная масса угрожает разрушением кровли.

3. При засорении ендолов мусором снимите декоративные накладки и очистите ендово от мусора.

4. При появлении следующих признаков дефектов конструкции кровли обратитесь к специалистам по вопросу комплексного обследования кровельной системы:

- На внутренней отделке мансардного помещения появляются следы протечек, выпадает конденсат на потолке/стенах.
- Стены мансардного помещения имеют неравномерную температуру, в холодное время местами промерзают.
- В мансарде регулярно ощущается избыточная влажность.
- В холодное время кровля покрыта снегом неравномерно, даже при устойчиво минусовой температуре имеются участки со ставшим снегом.

Получить консультации по обслуживанию кровли и заказать обследование кровельной системы можно у инженеров фирмы УНИКМА.

Металличерепица производства фирмы УНИКМА

Металличерепица M28

Фирма УНИКМА выпускает металличерепицу M28 с 2007 года. M28 - это классическая металличерепица с улучшенным профилем, изготовленная на первоклассном финском оборудовании с соблюдением предписанных Техническими Условиями регламентов по обеспечению качества. Оптимизированный профиль металличерепицы M28 – разработка фирмы УНИКМА. Она производится из оцинкованной стали с полимерным покрытием: толщина стали 0,5 мм, количество цинка 275 г/м². Для производства металличерепицы M28 используется оцинкованная сталь с полимерным покрытием ведущих европейских и отечественных производителей, таких как Ruukki, ArcelorMittal, Северсталь, НЛМК. На металличерепицу M28 предоставляется письменная гарантия 15-25 лет в зависимости от вида полимерного покрытия.

Металличерепица M28 выпускается из оцинкованной стали с полимерными покрытиями, такими как PE (полиэстер), PEMA (матовый полиэстер), PUREX (Пурекс), Granite HDX (Гранит АшДэИкс), PURAL (Пурал), PURAL MATT (Матовый Пурал).

Металличерепица T05

Металличерепица T05 производится из стали отечественных производителей НЛМК и Северсталь. Эта металличерепица производится из стали толщиной 0,5 мм согласно ГОСТ Р 52246-2004 и количеством цинка 140 г/м² и покрытием полиэстер. Производится этот вид металличерепицы фирмой УНИКМА на новом финском оборудовании на заводах в Красногорске (Подмосковье), Нижнем Новгороде, в станице Новотаровская (Краснодарский край) и в Ростове-на-Дону

Металличерепица T045

Металличерепица T045 изготавливается из стали отечественных производителей НЛМК и Северсталь толщиной 0,45, согласно ГОСТ Р 52246-2004, с количеством цинка 100 г/м² и покрытием PE (полиэстер) с гарантией на полимерное покрытие 2 года.

Три обязательные характеристики стали M28

1. ТОЛЩИНА ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ – 0,5 ММ . ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРОЧНОСТЬ.

Это легко проверить в любом нашем офисе обслуживания клиентов с помощью шарикового микрометра.



2. ПЕРВЫЙ КЛАСС ЦИНКОВАНИЯ – 275 Г/М². ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОЛГОВЕЧНОСТЬ.

Количество цинка мы указываем не только в документах, но еще и подтверждаем маркировкой на лицевой стороне листа.



3. ПОДРОБНАЯ МАРКИРОВКА. ЭТО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГАРАНТИЮ.

В маркировке металличерепицы M28 указываются все характеристики: производитель стали, толщина стали, количество цинка, полимерное покрытие, срок гарантии и дата производства металличерепицы.



О фирме



Основанная в 1991 году фирма УНИКМА на сегодняшний день является официальным дистрибутором ведущих мировых и отечественных производителей стройматериалов. Фирма УНИКМА стремится предоставить людям и организациям реальную возможность обеспечить себя надежными и долговечными строительными материалами.

Фирма УНИКМА имеет восемь офисов обслуживания клиентов в Москве и Московской области, два в Нижнем Новгороде, два в Ростове-на-Дону, один в Краснодаре, один в ст. Новотитаровская Краснодарского края и склады во всех четырех регионах. Большинство офисов обслуживания клиентов оснащены демонстрационными парками и выставочными залами, где клиенты фирмы могут своими глазами посмотреть и выбрать тот или иной материал.

Большое количество материалов поддерживается в наличии на складах. По остальным материалам обеспечены разумные сроки поставки. Наши клиенты ценят доступность материалов в фирме УНИКМА.


В Фирме УНИКМА можно заказать доставку всех купленных материалов. В автопарке фирмы - автомобили марок Iveco, Hyundai, Volvo; в том числе автопоезда с кранами-манипуляторами, с помощью которых удобно разгружать тяжелые и хрупкие материалы.

Инженеры фирмы УНИКМА консультируют клиентов по вопросам монтажа и комплексного применения материалов, помогают сделать правильный выбор комплекта материалов на кровли и фасады. Специалисты Службы технической поддержки клиентов (СТПК) проводят обследование кровель и диагностику повреждений, составляют инструкции по монтажу и альбомы типовых узлов кровельных и фасадных систем. Материалы из ассортимента фирмы УНИКМА проходят испытания в СТПК.

Адреса, телефоны, схемы проезда Москва и Московская область

(495) 933-0044


Офис обслуживания клиентов, склад ТЕПЛЫЙ СТАН
43-й км МКАД, внешняя сторона

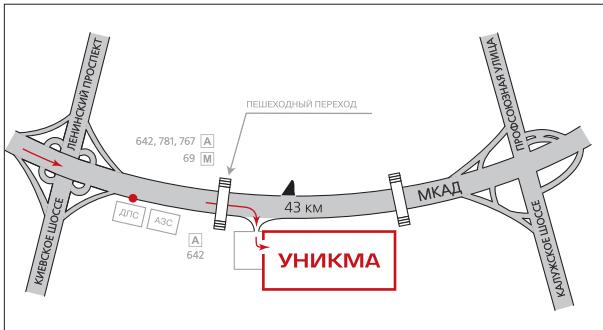


Офис обслуживания клиентов ВАРШАВКА 46
Варшавское ш., д. 46, стр. 2, этаж 7



Офис обслуживания клиентов, склад СЕВЕР
Ярославское ш., 47-ой км (30 км от МКАД)

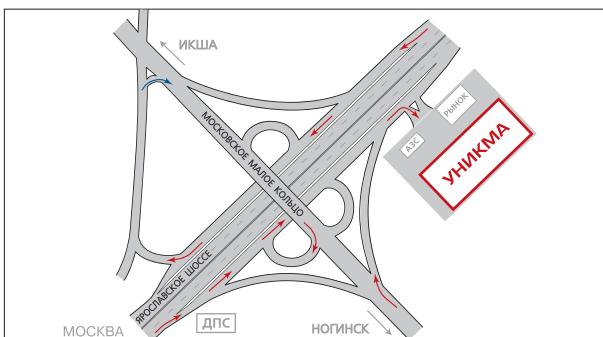

Офис обслуживания клиентов, склад ЧЕХОВ
г. Чехов, ул. Зеленая, д. 3

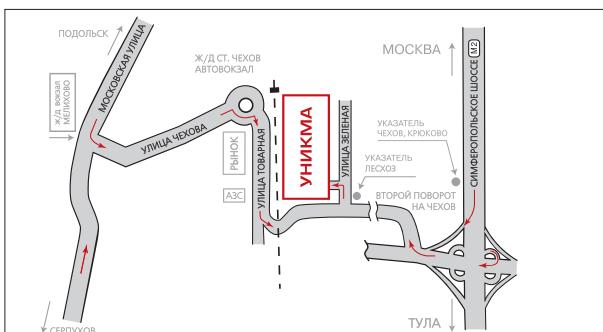


Офис обслуживания клиентов, склад ЗАПАД
Новорижское ш., 3 км от МКАД



Офис обслуживания клиентов, склад ВИДНОЕ
г. Видное, Белокаменное ш., д. 1 (7 км от МКАД)



Офис обслуживания клиентов СОЛНЕЧНОГОРСК,
Московская обл., Ленинградское ш., (43 км от МКАД)

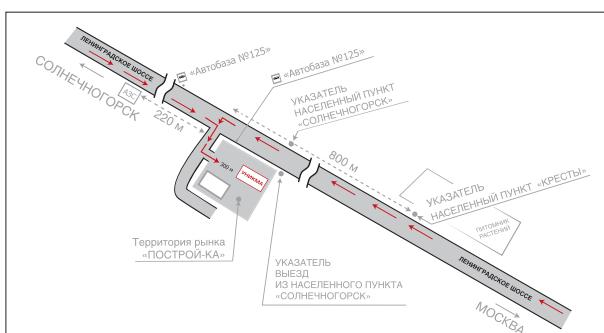

Краснодар


(861) 244-9444

Офис обслуживания клиентов, склад
НОВОТИТАРОВСКАЯ

ст. Новотитаровская, ул. Крайняя, д. 107а




Офис обслуживания клиентов **УРАЛЬСКАЯ**
ул. Уральская, д. 85

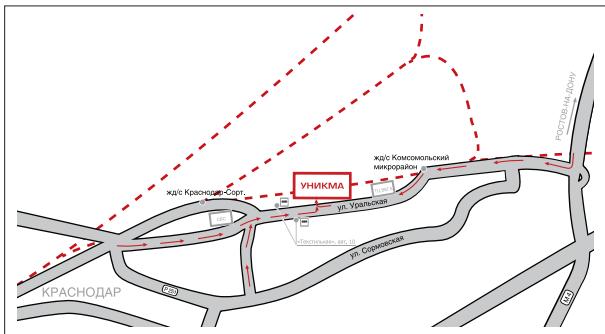

Нижний Новгород

(831) 276-1575

Офис обслуживания клиентов, склад **КУЗБАССКАЯ**
ул. Ракетная, д. 9а

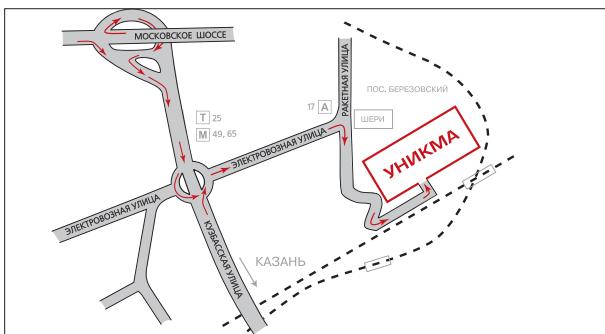

Наш сайт: www.unikma.ru


Бесплатные звонки по России 8-800-333-00-94

Ростов-на-Дону


(863) 227-2727

Офис обслуживания клиентов, склад
КАШИРСКАЯ


ул. Каширская, д. 5

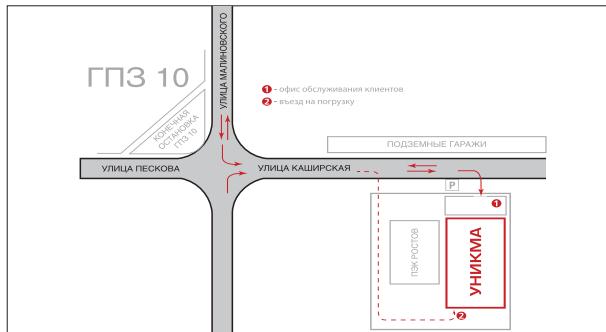

Офис обслуживания клиентов **СЕМАШКО**
ул. Семашко, д. 117, 3 этаж

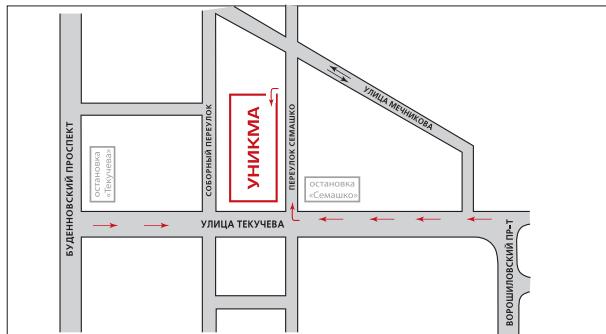

Офис обслуживания клиентов, склад **АФОНИНО**
Кстовский район, д. Ржавка, д. 2а, к. 3

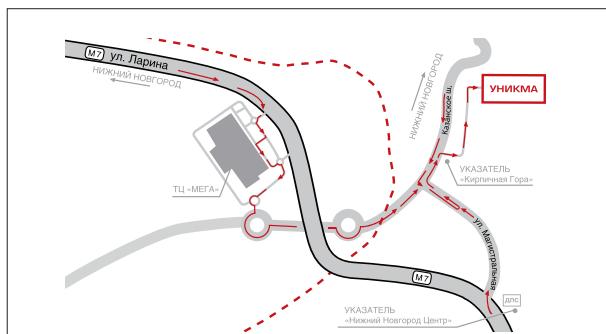

Кровли · Фасады · Стены · Тротуары

Металличерепица

Стальные кровли

Профнастил

Гибкая черепица

Композитная черепица

Керамическая черепица

Цементно-песчаная черепица

Кровельная медь

Кровельная сталь

Кровельный алюминий, Цинк-титан

Ондулин

Сланец

Плоские кровли, фундаменты

Облицовочный кирпич

Тротуарный кирпич и плитка

Строительный кирпич

Газобетонные блоки

Искусственный камень

Виниловый сайдинг

Штукатурные фасады

Строительные смеси

Водостоки

Мансардные окна

Элементы безопасности

Утеплители

Пленки, мембранны

Геосинтетики

Дымоходы

Заборы

Элементы вентиляции

M28 T045 T05 GRAND LINE[®] Optima

Finnera[®] Adamante[®]
ruukki

C8 C20 C21 HC35 C44 H60 H75

SHINGLAS KATEPAL CertainTeed TEGOLA EDöcke

Metrotile Decra ico-pal Luxard[®]

CREATON KORAMIC
NATURDACHEN-STEIN[®] DACHZERAMIK
NELSKAMP ERLUS[®] MEYER-HOLSEN

Baltic tile BRAAS
БАЛТИЙСКАЯ ЧЕРЕПИЦА НАТУРАЛЬНАЯ ЧЕРЕПИЦА

KME SOFIA MED ГЗОЦМ Aurubis

ruukki ArcelorMittal Северсталь НЛМК

RHEINZINK[®]

Онцлин

Rathscheck SCHIEFER

ico-pal ТЕХНОНИКОЛЬ HL TERMOCLIP Многоотраслевая производственная компания КРЗ

TERCA RAUF GRP КЕРАМЕЙ
Feldhaus Klinker ströher BBK3 MARKINSKIY KIRPICHNIY ZAVOD
Penter Feldhaus Klinker ströher ПЛТИЙ ЭЛЕМЕНТ BRIER[®]

POROTHERM RAUF BBK3

YTONG AeroStone bonolit

KAMROCK IK ИНТЕРКАМ

Döcke Mitten GENTEK Альта профиль NAILITE

Ceresit

Ceresit quick-mix Ветонит

ldf GRAND LINE[®] aquaSystem RHEINZINK[®]
Gamrat ruukki PREFA Döcke

VELUX FAKRO

ORIMA FLENDER FLUX

ROCKWOOL knauf INSULATION ТЕХНО
ISOROC[®] ISOVER Styrofoam PAROC URSA uralita

DELTA[®] Tyvek JUTA НЗОСГАН

Typar AVANTEX DELTA[®] TeMa

SCHIEDEL Heating Venting Living

УНИКМА GRAND LINE[®] Optima

VILPE ТЕХНОНИКОЛЬ

■ Фирма УНИКМА является официальным дистрибутором ведущих производителей материалов для кровли, фасадов, изоляции и утепления. Все предлагаемые нами материалы сертифицированы и имеют успешный опыт эксплуатации в России. В каждой товарной группе представлена продукция мировых лидеров по качеству. Наилучшие условия от заводов-производителей обеспечивают хорошие цены для наших клиентов.

■ Фирма УНИКМА – это офисы обслуживания клиентов в Москве и Московской области, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре; склады на западе, севере и юге Москвы, в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Краснодаре; обширные демонстрационные парки; специализированный автопарк для доставки; дилеры во многих крупных городах России.

УНИКМА

КРОВЛИ · ФАСАДЫ

РОССИЯ 8 800 333-0094

МОСКВА (495) 933-0044

НИЖНИЙ НОВГОРОД (831) 276-1575

КРАСНОДАР (861) 244-9444

РОСТОВ-НА-ДОНУ (863) 227-2727

www.unikma.ru